

АКТ
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 12 ул. Аэропортовская
 общего весеннего осмотра здания

Г.Калуга

от «_2_»_МАРТА 2020Г.

Общие сведения по строению

Год постройки **1985г.**
 Материал стен панель
 Число этажей 5
 Число подъездов 5
 Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.
 Юрисконсульта Фадейкиной Е.В.
 Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15 » в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Стены панельные, отклонений от вертикальной горизонтали нет		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Пороги	Нет Наблюдается частичная разгерметизация меж.панельных швов Видимых нарушений не выявлено. Слуховые окна в цоколе дома без рам и решеток, частично закрыты фанерой Наблюдаются значительные разрушения балконных плит, кв 21, 22, 24, 28, 37, 40, 42, 72 Козырьки из железобетонных плит, покрыты наплавляемым материалом. Пороги на входах в подъезд выполнены из бетона, обрамлены металлическим уголком. Наблюдается локальное разрушение бетонного заполнения.		Текущий ремонт Требуется установка рам и решеток Требуется текущий ремонт Требуется текущий ремонт.
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал деревянные обитые железом. Нарушений не выявлено		
5.	Отмостка	Отмостка ж/бетонная. Наблюдаются трещины, выбоины,		Требуется

		щели между цоколем и отмошкой, разрушение покрытия 50%		капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша 7.1 Кровля 7.2 Выход на кровлю 7.3 Трубы вент каналов и газоходов	Кровля совмещённая выполнена из наплавляемого материала. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено Кирпичная кладка в исправном состоянии, зонты вент.каналов частично отсутствуют		Требуется текущий ремонт зонтов
8	Подъезды	На л/клетках частично нарушена отделка стен и потолков. Наблюдается разрушение окрасочного слоя более 50%. Рамы деревянные, частично отсутствуют створки и остекление 2-го контура. Тамбурные двери деревянные в подъездах № 1,2,3,4 выявлена деформация дверных полотен. Неплотное закрывание. В подъезде № 5 видимых нарушений тамбурных дверей не выявлено.		Требуется текущий ремонт подъездов.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, поверхности труб подвержены сильной коррозии металла. Имеются многочисленные места ремонта, установлены хомуты и бандажи Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии. Запорная арматура на стояках старого образца более 50% находится в нерабочем состоянии. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учёта холодного водоснабжения (261-ФЗ)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы системы ц/отопления на		Требуется текущий ремонт системы ЦО.

	<p>10.2 Запорная арматура</p> <p>10.3 Радиаторы</p>	<p>магистральном трубопроводе выполнены из пропилен. На стояках трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии:</p> <p>Запорная арматура на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии. Запорная арматура на стояках нового образца находится в рабочем состоянии.</p> <p>На системе ц/о на л/площадках установлены старого образца, находятся в рабочем состоянии. В подъездах № 1,2 отсутствуют приборы отопления между 1 и 2 этажами</p>	<p>Установка узла учёта тепловой энергии (261-ФЗ)</p> <p>Необходимо восстановлени е приборов отопления в подъезде №1;2</p>
11	Система канализации	Трубы чугунные, имеются сколы, трещины, произведена частичная замена участков на полипропилен	Требуется текущий ремонт
12	Система электроснабжения	<p>13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца.</p> <p>13.2 Стояковая проводка алюминиевая</p> <p>13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники частично разукomплектованы</p> <p>13.4 Освещение над входами в подъезд имеется, видимых нарушений не выявлено</p>	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
13	<p>Благоустройство</p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>14.2 Детское оборудование</p>	<p>Асфальтовое покрытие более 50% нарушено, бордюрный камень отсутствует</p> <p>Имеющееся детское оборудование не является общим имуществом (отдельный список)</p>	По капитальному ремонту требуется восстановлени е асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня. Установка детского оборудования
14	<p>Прочие работы</p> <p>15.1 Газовые трубы</p> <p>15.2 прочие</p>	<p>Частично нарушен окрасочный слой</p> <p>Бельевая металлическая деформирована, нарушен</p>	Требуется текущий ремонт.

		окрасочный слой, ремонт скамеек		
--	--	------------------------------------	--	--

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «ЖЭУ 15 »

Мастер

 Л. В. Пичугина
 Е. В. Фадеекина
 А. А. Абрамова
 Л. Е. Колякина
Е. Н. Кобзева