

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 2/75 ул. К. Либкнехта
общего (огенетич.) осмотра здания

г. Калуга

от 22 сентября 2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1973г.

Материал стен кирпич

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 2 (два)

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**Гл. инженера ООО «УК МД Московского округа» г. Калуги Л. З. Личугиной
Крикунова - архитектора Е. В.

Начальник ПТО Абрамова Р. А.

Приступивший представителя обслуживающей организации ООО «ХСУ №15»
техника Голич А. В.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и обсрудования	Описание состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные - разрушений целостности не выявлено		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 Здоколь	3.1 Имеются увлажнения стен, выветривание раствора в кирпичной кладке, трещина незатянута и аркестирована в арке <i>швов в панели герметизирован</i>		Требуется выполнить капитальный ремонт п. 3.3, 3.5
	3.4 балконы	3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Заболтается разрушение штукатурного слоя, разрушение окрасочного слоя (масляная краска)		Треб. кап. ремонт - утепление фасада
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.4 Балконные плиты - разрушений не выявлено		Треб. текущий ремонт - герметизация трещин
	3.6 карнизы	3.5 Разрушение стяжки покрытия плиты.		
		3.6 Разрушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Разрушенное покрытие, обрешетка, наблюдается вымывание преградины.		Треб. тек. ремонт.
5.	Отмостка	Выявлены разрушение асфальтового покрытия, трещины, щели между отмосткой и цоколем, в отдельных		Требуется выполнить капитальный ремонт

наличие вмятин и ямок
на отмостке

		местах наблюдается посыпка	
6	Перекрытия 6.1 четырехсекционное 6.2 двухэтажное 6.3 полувалочное	В плитах перекрытий в районе кв.№13 (арка) наблюдается разрушение швов, отверстие в плитах перекрытия	требуется ремонт швов плит перекрытия с последующим утеплением
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровли 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы зент. канавки и дымоходов	7.1, 7.2 Проектом не предусмотрено 7.3 Кровля совмещена из выполненного из наплавляемого материала. Выполнен капитальный ремонт изд пл.№1, пл.№2 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 вентиляционные каналы - неисправностей не заявлено	Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Ступени входа в подъезды выполнены ремонт. 8.2 Выведены сколы штукатурного слоя на откосах склонных проемов, румы лестничных пролетов расхолклины, створки не закрываются, частично отсутствуют, остатки рам вышлиены в 2-ю контура. Тамбурные двери деревянные не обес печиваются плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 наблюдается частично разрушение штукатурного слоя стен, отложение окрасочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность и сырый налет на побелке стен и потолков.	<i>Тех. решают отделки исчезают растут двери бесценов</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах 9.2 запорная арматура частично в нерабочем состоянии Отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется выполнить капремонт Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах	Требуется выполнить капремонт Требуется установка общего узла учета потребления

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.2 Радиаторы старого образца 10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	тепловой энергии.
11.	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	Ремонта не требуется
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии	Срок капремонта истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поставщик электроснити	В рабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.	Срок капремонта истек срок эксплуатации Требуется установка общего узла учета потребления электроснити
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие - наблюдаются выбоины, разрушение бордюрного камня 14.2 Детское оборудование отсутствует	Требуется выполнить капрремонт
15	Прочие работы		

Подпись:

Гл. инженер ОСО КУК МЖД Московского округа г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Представитель обслуживающей организации ООО «КЭУ №15»

Л.Б. Пичулина

Е.Б. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Гелич