

АКТ

Проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 9 ул. Манковского
общего (огеневого) осмотра здания
г. Калуга

от « 18 » 09 2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1934
Материал стен Кирпич
Число этажей 5
Число подъездов 4
Наличие подвалов Техподполье

Результаты осмотра строения
Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Ничутиной Л.В.

Присяжного консультанта Федориной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.Л.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденико И.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструкции элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о применении мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушенный не выявлено		
2	Стены	Стены из силикатного кирпича. Наблюдается выветривание раствора. Произведено утепление торцевых стен кв. № 30, 37.		По тек. ремонту требуется избр - избр. восстановление горяч. обогрева на теплоизоляции
3	Фасад			
	3.1 Наружная отделка	Нет		
	3.2 Меж/пан. швы	Нет		
	3.3 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоя 50%. На поверхности имеются разрознения, трещины.		Требуется тек. ремонт цоколя
	3.4 Лоджии	Нарушенный не выявлено		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плит перекрытия. Наблюдается частичное разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру.		Требуются текущий ремонт
	3.6 Карнизы	Нарушенный не выявлено		
	3.7 Окраска тавровых труб по фасаду	Нарушенный не выявлено		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал: 2 металлические решетки. Нарушенный не выявлено.		
5.	Остостка	Из асфальтового покрытия, разрушения 40%. Имеется в		Требуется тек. ремонт

		некоторых местах просадка, трещины, щели между стомостью и цоколем.		отмостики
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Наружный не выявлен		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из неплавкимого материала. Нарушений не выявлено.		В сентябре 2011г.. произведен ремонт кровли-900м2
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Пресмы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные. Нарушений не выявлено. 8.2 Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. <i> дополнительное описание окон блоков не PVB- в чистое стекло</i> 8.3 <i>Наружущийся краёй</i>		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Произведена замена и изоляция магистрали по подвалу Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на воде в дом старого образца. Общее - помовой счётчик учёта количества водоснабжения установлен в 2014 г.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы на л/ коллекторе 10.3 Запорная арматура 10.4 АСРВ	Трубы стальные, не однокованные нарушений не выявлено. Узел учёта тепловой энергии отсутствует Нарушений не выявлено Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии. Запорная арматура на воде в дом в рабочем состоянии, нарушений не выявлено Нет		Произведен ремонт в 2012г. <i>(отделка)</i> Установка узла учёта тепловой энергии(251- ая) <i>произведена</i> <i>10.07.2015г.</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации	Произведена замена системы канализации		

		Ливнёвная система канализации внутренняя. Нарушеній не выявлено		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 Стойковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется; установлены патроны с лампочками, имеющие светильники разукомплектованы	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено Детское оборудование разукомплектовано.	При капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия и восстановление детского оборудования	
15	Прочие работы Пороги на входе в подъезд	Нарушеній не выявлено	Произведен ремонт в сентябре - 2012г.	

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер



Л.В.Пичугина



Е.В.Федайкина




А.А.Абрамова



Н.С.Руленко



Н.И.Гудкова

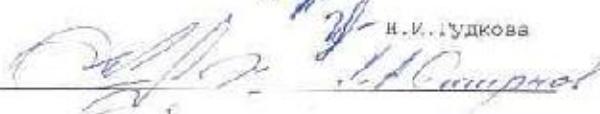

И.Я.Смирнов