

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 115 ул. Московская  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 20 октября 2015

**Общие сведения по строению**  
**1964г.**

Материал стен                    кирпичные

Число этажей                    5 (пять).

Число подъездов                4 (четыре)

Наличие подвалов              отсутствует

Результаты осмотра строения  
Комиссия в составе: Сг. инженер ООС «УК МЖГ, Московского округа»  
Л.В.Пичугина, юрисконсульт В.В.Фадейкина, начальник ПТО А.А.Абрамова.,  
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ХЗУ №5» в лице техника ООО ХЗУ  
15 Татаренко А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием приимерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не определялся.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено. Наблюдаются выпотиривание швов в кирпичной кладке стен.		Ремонта не требуется.
3	<b>Фасад</b> 3.1 Карниз 3.2 отడека 3.3 Меж/пан. швы 3.4 Цоколь 3.5 Балконы 3.6 Колпаки 3.7 входов в подъезд 3.8 Каскад	3.1 Наблюдается частичное разрушение и истирание гонорхинской кирпичных стен и перекрытий. 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Капремонт 2011г. 3.6 Разрушений не выявлено.		3.1 Требуется утепление парусных стоек. 3.2 лабораторное исследование под го капитальному ремонту. 3.3 Требуется тек ремонт цоколя. 3.4 Требуется кап ремонт пн. 3.5
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствует.		
5.	<b>Отмостка</b>	Капремонт 2011г		
6	<b>Перекрытия</b>			Ремонта не требуется.

	6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Х/бетонные. Провисший и разрушенный визуально не наблюдается.		
7	<b>Крыша</b>  7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнена кап ремонт в 2010г.  7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушенный не выявлено.  7.4 Разрушений не выявлено.  7.5 Разрушений не выявлено.  7.6 Разрушений не выявлено.		Реконта не проводится.
8	<b>Подъезды</b>  8.1 Лоды 8.2 Просмы	8.1 На этажных и межэтажных площадках частично разрушено цементное покрытие.  8.2 Произведена замена на стеклопакеты в 2013. Входные наружные двери художественные с домофонами, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. В нижней части дверных блоков тамбурных листов наблюдается гниение древесины, дверные шлагалаты не имеют достаточного крепления.  8.3 Наблюдается на потолках и стенах повреждение окрасочного слоя (лобелка, масляная окраска) надписи, разрушение шланговатного, птикатурного слоя.		Требуется тех ремонт подъездов.
9	<b>Система холодного водоснабжения</b>  9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	Выполнена кап ремонт в 2010г.  9.1 Выполнена замена стояков на полипропиленовые трубы. Разводящий трубопровод стальной, окрашенный слой разрушен, подвержен коррозии.		Требуется кап ремонт разводящего трубопровода.
10	<b>Система Центрального Отопления</b>  10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.  10.2 Радиаторы старого образца. На лестничных клетках пальниковых № 2, 4 – отсутствуют радиаторы. В эксплуатации более 30 лет.  10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.		Требуется кап ремонт.

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ПВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы чугунные, неисправностей (разрушений) не выявлено, в рабочем состоянии. Трубы системы канализации имеют естественный износ, в процессе длительной эксплуатации жировые отложения затрудняют нормальную работоспособность и проходимость.	Ремонта не требуется. Требуется кислотная промывка выпусков до канализации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 II этажные электрощиты	Выполнена капремонт 2010г. Наклонностей не выявлено.	Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Капремонт 2011г. 14.2 Детское оборудование отсутствует.	<i>14.2 Детская 2015 г. засчитана для балла №1. Научна</i>
15	Прочие работы	Трубы фасадного панопровода имеют истертость окрасочного слоя, поверхность хромации	Требуется текущий ремонт покраска

**Подпись:**

Главный инженер ООО  
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги  
Юрист консультант  
Начальник ПТО  
Общества управляющая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Л.Б.Пичугина  
Е.В.Фадейкина  
А.А.Абрамова  
А.В.Татаренко

*Смирнов из доли* *Ольга / орнота/*