

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 43 корп.1 Ул.Лухова
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 22 октября 2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1970 г.

Материал стен **кирличный**

Число этажей 5 эт.

Число подъездов 4 подъезда

Наличия подвалов имеется

Комиссия в составе

Тл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.Э.Личугина

Юрист консультант Е.В.Фадейкина.

Начальник ПТО А.А.Абрахова

В присутствии: техника сопровождающей организации ООО «ЖЭУ-15»

А.В.Татаренко

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Характер ремонта |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Фундамент | Отклонений не выявлено | |
| 2. Стены | 2.1 Стены фасада выполнены из кирпича, до второго этажа выполнено штукатуривание и окраска, наблюдается выветривание раствора швов, мелкие отверстия, под окнами кухонь в районе летних холодильников имеются трещины. Температурные (садочные) швы в кол-ве 2 шт) имеют разрушение уплотнителя. | Требуется капитальный ремонт |
| 3. Фасад | | |
| 3.1 Наружная стяжка | 3.1 Наблюдается выветривание раствора швов в кирпичной кладке, трещины в районе кухонь под окнами. | Требуется капитальный ремонт фасада |
| 3.2 Меж/пан. швы | 3.2 Проектом не предусмотрены. | |
| 3.3 Покрытия | 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоя. | Треб. Заполнить текущий ремонт. |
| 3.4 Балконы | 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит до оголеной арматуры, в кол-ве 8 шт. | Треб текущий ремонт в балконах. |
| 3.5 Козырьки входов в подъезды | 3.5 Козырьки входов в подъезды ж/бетонные, в под.№3 выполнено покрытие из металлического листа. Покрытие козырьков отсутствует, стяжка разрушена. | Треб текущий ремонт покрытия, усиление или кап. замена железных козырьков. |
| 3.6 Карнизы | 3.6 Наблюдается частичное разрушение цементной стяжки швов между плитами карниза. | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 4. Отмостка | 4. Отмостка асфальтобетонная, мостами просела, имеет разрушение трещины. | Треб. капитальный ремонт отмостки. | |
| 5. Входы в подвал | 5. Имеются 2 входа в подвал. Входные двери-металлические решетки в удовлетворительном состоянии, окрасочный слой нарушен. | Требуется текущий ремонт | |
| 6. Перекрытия | | Ремонта не требуется. | |
| 6.1 Чердачное | 6.1.6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается. | | |
| 6.2 Межэтажное | | | |
| 6.3 Подвальное | | | |
| 7. Крыша | 7.1 Стропила | 7.1 Разрушений не выявлено | Требуется капитальный ремонт крыши 100%. |
| 7.2 Ограждения | | 7.2 Разрушений не выявлено. | |
| 7.3 Кровля | | 7.3 Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементного листа. Наблюдаются следы ремонта листами железа, шифера, сколы. | |
| 7.4 Водосточные трубы | | 7.4 Выполнена замена водосточных труб в 2013 г. | |
| 7.5 Внутренний водоснабж. | | 7.5 Проектом не предусмотрено. | |
| 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов. | | 7.6 Наблюдается частичное отслоение штукатурного слоя, выпадение кирпичной кладки, отсутствуют опоры на трубах вентканалов. | 7.6 Треб. капитальный ремонт 100%. |
| 8. Подъезды | | | |
| 8.1 Порты | | 8.1 Наблюдается разрушение цементной стяжки. | Треб. капитальный ремонт подъездов - замена перебяжных блоков, замена склонных блоков, отделочные работы. |
| 8.2 Прозмы | | Оконные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открытие. Остекление рам выполнено частично пластиковым стеклом, требуется замена. | |
| 8.3 Отделка | | Входные наружные двери металлические с демонтажами, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. В нижней части двери блоков тамбуриных дверей наблюдается гниение древесины, механические повреждения филинки. Дверные шингалеты не имеют достаточного крепления. | |
| 9. Система холодное водоснабжение | | 8.3 Отделка подъездов. На потолках имеется повреждение качественного соля, штукатурного слоя (побелка, масляная краска) надписи, разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя. | |
| 9.1 Водопроводные трубы | | 9.1 Трубы стальные из черного металла наблюдается значительное повреждение коррозией «шуба» труб. | Треб. капитальный ремонт холодного водоснабжения. Установка общего домового прибора учета холодного водоснабжения. |

| | | |
|--|--|---|
| 9.2 Запорная арматура | 9.2 Запорная арматура, заклепывая в нерабочем состоянии, окрасочный слой отсутствует, изоляция труб отсутствует Обычно-кимский счетчик учета холодного водоснабжения отсутствует | |
| 10. Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО | 10.1 Магистральная разводка, столки- трубы стальные не оцинкованные, местами грубы подвержены коррозии, имеются места ремонта, изоляция на чадаке выполнена в подвальном помещении ориентировочно 1/2 от общего объема изоляции труб отсутствует Запорная арматура на стояках подвержена коррозией, имеется нахиль. | Треб. капитальный ремонт системы и/или отключения п. 10.1, 10.2, 10.3. |
| 10.2 Радиаторы | 10.2 Радиаторы чугунные - старые замена не производилась | |
| 10.3 Запорная арматура | 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит | |
| 10.4 АСТЭ | 10.4 Проектом не предусмотрено. | |
| 11. Системы электроснабжения 11.1 Световая электропроводка, светильники. | 11.1 Вводно-распределительное устройство старого образца, установлены плавкие вставки, частично в нерабочем состоянии, имеются яухчи. | Треб. капитальный ремонт системы электроснабжения; перенос существующей системы эл. снабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (170 постановление от 27.09.03г. правила и нормы тех. эксплуатации ЖФ) Установка в подвале понижающего трансформатора. Установка энергосберегающих освещителей. (261-ФЗ) |
| 11.2 Силовая электропроводка 11.3 Водонеудающее устройство 11.4 Погодажные электрощиты | 11.1 Вводно-распределительное устройство старого образца, установлены плавкие вставки, частично в нерабочем состоянии, имеются яухчи. | |
| 12. Благоустройство | 12.1 Асфальтобетонное покрытие частично имеет нарушение. 12.2 Детское оборудование качели в исправном состоянии Скамейки деревянные 2 шт имеют повреждения деревян. элементов. | Требуется ремонт. Требуется текущий ремонт 2-х скамеек. |
| 13. Системы горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура | Проектом не предусмотрено | |
| 14. Система канализации | Трубы чугунные, неисправностей (прокрутий) не выявлено, в рабочем состоянии. Трубы системы водоотведения имеют естественный износ, в процессе длительной | Треб. капитальный ремонт системы канализации. Истек срок эксплуатации |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | эксплуатации жировые отложения затрудняют нормальную, работоспособность и прходимость, имеют микротрещины. | |
| 15. Прочие работы | Трубы фасадного газопровода имеют истертость красочного слоя, повреждены коррозии. | |

Подпись членов комиссии:

Гл. инженер ОСО «УК МЖД Московского округа г. Калуги»

Л.В.Пичутина

Юриконтакт

Е.В Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Техник ООО «ЖЭУ-15»

А.В.Тетаренко

с.г. по факсу

Носонов Н.Н.