

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 45 ул. Гукова
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 1 октября 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1929

Материал стен **кирпичные**

Число этажей 2 (два)

Число подъездов 2 (два)

Наличие гаражей **отсутствует**

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МКД Московского округа» Л.В. Пичугина

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Руководитель ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «БКСУ № 15» в лице техника Телич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	На обследовании.		
2	Стены	Кирпичные оштукатуренные. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Чеканка, пан., паны	3.1 В штукатурном слое имеются трещины, частичное разрушение штукатурки, истертость окрасочного слоя, следы протекания с кровли.		Требуется капитальный ремонт пл 3.1, 3.3, 3.6
	3.3 Поколь	3.3 Частичное разрушение штукатурного и красочного слоя.		
	3.4 Балконы	3.4 Отсутствуют		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Металлические. Эрозионный не выявлено.		
	3.6 Карнизы	3.6 Наблюдаются частичное разрушение штукатурки карнизов.		
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостки	Разрушение по периметру здания		Требуется капитальный ремонт.
6	Порскретки			Ремонта не требуется.

	6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвалное	6.1, 6.2 Деревянные. Кровисаж и разрушенный визуально не наблюдаются.		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Грусы вент. каналов и дымоходов	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушенный не выявлено. Стуковые окна частично отсутствуют остекление. 7.4 Отсутствуют. 7.6 Частичное разрушение оголовков труб, отслоение и отпадание штукатурки. Произведена герметизация примыканий труб вентканалов.		Требуется п. 7.6, остекление рам стуковых окн. П.7.5 капремонт дымоходов
8	Подъезды 8.1логги 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Площадки 1-го и 2-го этажей, лестничные марши деревянные. Доски настила пола рассошлились, имеются щели, окрасочный слой разрушен. 8.2 откосы дверного проема частично разрушены, в нижней части имеется разрушение штукатурного слоя. 8.3 изолируется частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение окрасочного слоя оконных блоков, дверей, запыленность, серый налет на побелке стен, потолков.		Требуется тек ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы	Выполнен капитальный ремонт в 2013г		
	9.2запорная арматура			
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стали:то, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца имеют существенный износ, истек срок эксплуатации. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ржавчи и ржавчи не подлежит		Требуется кап ремонт. Истек срок эксплуатации.

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы системы водоотведения чугунные, имеют естественный износ, в процессе длительной эксплуатации жировые отложения затрудняют нормальную работоспособность и проходимость.		Требуется кап. ремонт, истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Печатные электрощиты	13.1, 13.2 Наблюдаются ветхое соединение проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВВУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поставленные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузках.		Требуется выполнить капримонт - поворот существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределителя здания.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование цылоровой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтового покрытия цылоровой части. 14.2 Детское оборудование отсутствует.		Требуется кап ремонт
15	Прочие работы	На трубах фасадного газопровода наблюдается частичное разрушение окрасочного слоя, местами подвержен коррозии.		Требуется тех ремонт

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Бригадир консультант

Чиновник ПТО

Обслуживающая организация

Г.В.Пичугина

Г.В.Финайкина

А.А.Дорамова

А.В.Гедич

это же самое описанное