

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 12 Ул. Телевизионная
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «29» 09

2015г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1960
Материал стен: кирпичные
Число этажей 3
Число подъездов 4
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК УХД Московского округа г. Калуга» Никутиной Л.В.

Эксперта-консультанта (федейкиной Е.В.

Печальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Сборный, железобетонный Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд	Стены фасада кирпичные, оштукатуренные, местами (ориентировочно 30%) наблюдается разрушение штукатурного слоя. Стены окрашены краской на водной основе, наблюдается разрушение окрасочного слоя. Цокольная часть дома оштукатурена, окрашена наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя. Балконные плиты в количестве 14шт имеют значительные разрушения (расслоение) бетонного заполнения по периметру плит. В 2-х плитах незначительное по краям плиты разрушение стяжки (торец). Над подъездом №1 козырек в исправном состоянии. Козырьки над входами в подъезды №2, 3, 4 металлические, покрытие козырьков имеет механические повреждения, окрасочный слой нарушен.		Требуется выполнить капитальный ремонт фасада дома (решение суда) Выполнить текущий ремонт цокольной части дома (решение суда) при ремонте фасада Требуется выполнить капитальный ремонт балконов (решение суда) Требуется текущий ремонт - окраска металлических козырьков под. 2, 3,
4	Входы в подвал	В подъездах, ступени имеют разрушение цементной стяжки. В подвальном помещении имеется сыровая мухос.		Текущий ремонт ступеней входов в подвал (решение суда)

5	Отливка	Асфальтобетонная, наблюдается проседание, трещины более 50%.		Требуется капитальный ремонт отливки (решение суда)
6	Перекрытие 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 цокольное	Деревянное, неисправностей не выявлено Ж/Б плиты, неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	Кровельное покрытие выполнено из не оцинкованного металла, металлическое покрытие подвержено коррозии, окрасочный слой отсутствует, негерметичное прилегание к трубам дымоходов и вентиляционным каналам, металлические свесы подвержены коррозии. Обрешетка имеет следы намокания и гниения. Водосточные трубы (12 стояков) оцинкованные, новые - ремонт не требуется. Стояки фановых труб не выведены наружу за границу крыши. Слуховые окна - отсутствуют рамы и остекление в двух слуховых окнах. Наблюдается разрушение кирпичной кладки, выветривание растёра в кирпичной кладке труб дымоходов. Отсутствуют колпаки на трубах. На чердаке имеется бытовой мусор.		Требуется капитальный ремонт. Вынос фановых труб за кровельное покрытие согласно нормам и правилам. Ремонт труб дымоходов. Уборка бытового мусора - финансирование по решению собственника.
8	Голланды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Входные двери (шт.) металлические с кодовыми замками в хорошем состоянии. Тамбурные двери - деревянные, имеются разрушения окрасочного слоя. Оконные рамы на л/клетках - притвор плотно не закрывается, разошлись, наблюдается следы механического повреждения рам, 2 контура рам частично отсутствуют, остекление выполнено полностью. Отделка подвездов - выполнен ремонт.		Требуется капитальный ремонт. Замена оконных уплотнений л/клеток по решению суда. Окраска тамбурных дверей по акту ремонту.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные из черного металла наблюдается значительное повреждение коррозией «шуба» труб, запорная арматура, заклинившая в нерабочем состоянии, окрасочный слой отсутствует. Обще-домовой счетчик учета холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения. Установка общего домового прибора учета холодного водоснабжения (251-ФЗ). (решение суда)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы	Магистральная разводка трубы стальные не оцинкованные, местами трубы подвержены коррозии, имеются местами ремонта, частично отсутствуют		Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального

	<p>10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ</p>	<p>маолящие, на розливах имеются бандажи. Запорная арматура на узле ввода в рабочее состояние, elevatorный узел отсутствует. Запорная арматура на стояках более 50% заклипала, отсутствуют спускные краны. Отопительные приборы - чугунные радиаторы старого образца, местами между звеньями радиаторов видны скавыз подтеки. В 1,2,4 подъездах стояки в рабочем состоянии, отсутствуют отопительные приборы, в 3 подъезде требуется восстановление отопления. Узел учета системы ЦО отсутствует.</p>	<p>отопления. Установка узла учета тепловой энергии (261-43) (решение суда)</p>
1 1	<p>Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура</p>	<p>Проектом не предусмотрено.</p>	
1 2	<p>Система канализации</p>	<p>Трубы системы канализации (лежаки, стояки) - чугунные, наблюдаются сколы, микро трещины, трубы подвержены коррозии.</p>	<p>Капитальный ремонт (решение суда)</p>
1 3	<p>Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Подстанция электрошины</p>	<p>Вводно-распределительное устройство находится в подвале, установлен пускатель, имеется «жучки», отсутствует плавкая вставка, щит не закрыт на замок. Щитки на д/лестках - разуконплектованы, провода в щитках на скрутках. Стояковая проводка алюминиевая, наблюдается потеря эластичности изоляции проводов. Автоматические выключатели старого образца (пробки). Освещение над входами в подъезд в рабочем состоянии. Освещение в подвале имеется, проводка открытая, провода на скрутках.</p>	<p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с изытанием проектно-сметной документации: перевод существующего системы электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминиевой на медную, в том числе вынос стояков электропроводки и из квартир на д/клетки (решение суда)</p>
1 4	<p>Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование</p>	<p>Асфальтобетонное покрытие - разрушение более 50%. Детское оборудование - отсутствует.</p>	<p>Требуется капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (решение суда). Установка детского оборудования по решению</p>

1	прочие работы	На металлической трубе газопровода Ø50, проходящей по фасаду дворовой части, наблюдается местами оголение окрасочного слоя, ориентировочно 20% от всей площади трубы.	Собственников. Требуется окраска газопровода. Текущий ремонт.
---	---------------	---	--

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК ИИД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.В. Личугина

Е.В. Фапейкина

А.А. Абрамова

Н.С. Руденко

П.И. Гудкова

Степановича дома Телевизионная 12
 ГИ / Иванов А /