

АКТ

праворки ессжения общего имущества
в много квартирном доме № 16 Ул. Телевизионная
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «28» 09 2015 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1955

Материал стен шл. блочнй

Число этажей 2

Число подъездов 3

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Гигутиной Л.В.
Бюджетонсульт Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: сослуживцами ООО участок № 21 в лице директора
Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Шлакоблокные; неисправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. паны	3.1. Оштукатурен. Выполнен капитальный ремонт в 2010г. Неисправностей не выявлено.		
	3.3 цоколь	3.3. Наблюдается разрушение штукатурного слоя, выпучивание красочного слоя по всему периметру		Текущий ремонт
	3.4 балконы	Ж/бетонные плиты, местами нарушена элементная стяжка и красочный слой		Требуется текущий ремонт
	3.5 козырьки входов в подъезд	Металлические козырьки, нарушений не выявлено.		
	3.6 карнизы	Лернанный, по всему периметру наблюдается разрушение красочного слоя, местами гнильсть на деревянной подшивке.		Требуется текущий ремонт
	3.7 пороги	Ромсит штукатурного слоя		Тек. ремонт
4	Входы в подвал	Входы в подвалы находятся в подъезде, нарушений не выявлено		
5.	Стяжка	Неисправностей не выявлено.		
6.	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажные 6.3подвальные	Деревянные, неисправностей не выявлено Лернанные, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1сернина	Видимых нарушений не выявлено.		Произведен ремонт в

	7.20Брешечка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний вентилятор	На крыше 3-го подъезда упала стойка антеподдержителя водосточная труба деформирована	2012г. Несобходим демонтаж
	7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Расслоение кирпичной кладки дымоходов (внутри поверхности)	Требуется замена по тех. ремонту.
	7.7 слуховые окна	Частично не остеклены	Требуется ремонт по уходу
8.	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Деревянные, наблюдается отслоение красочного слоя Входные двери металлические с домофонами, на деревянных оконных рамах, дверях тамбура и подвале наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение красочного слоя, расслоение древесины На стенах и потолках наблюдается чебольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение штукатурочного слоя.	100% Требуется тех. ремонт но 2-м подъезде.
9.	Система холодного водоснабжения 9.1ноготроловодные трубы 9.2 запорная арматура	трубы стальные, имеются холодильные места ремонта, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины. Запорная арматура старого образца - частично в нерабочем состоянии, наблюдается коррозия металла.	100% Требуется капитальный ремонт Истек срок эксплуатации
10.	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта В квартирах радиаторы старого образца. В местах стыков секций между собой наблюдается ржавые посадки. Отопительные приборы в подъездах отсутствуют. Запорная арматура старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в нерабочем состоянии. Чет прибора учата.	100% Требуется капитальный ремонт Истек срок эксплуатации
11.	Система канализации	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, на фланцевых стыках трещины.	Капитальный ремонт
12.	Система электроснабжения 12.1Световая и электропроводка, светильники -2.2Ситония электропроводка 12.3Водное устройство 12.4Постажные электришины	Система электроснабжения видимых нарушений не выявлены	Произведен ремонт в 2012г.
13.	Благоустройство 13.1		Требуется

	Асфальтирование дворовой территории.	Асфальтовое покрытие имеет трещины, вымы после ремонта в 2011г. Левое ограждение повреждено в зимний период	100%	укладка 2 го слоя асфальта по территории. Ремонт левого ограждения по содержанию. Требуется ремонт карусели
	13.2 Детское оборудование	Детское оборудование имеется (карусель, качели, горка металлическая, песочница).		
14	Прочие работы	Распасы трубы Ф 50, скраска не требуется. Требуется обрезка деревьев на дворе дсма.		

Подпись:

Главный инженер



Л.Б. Ычугина

Юрист консультант



Е.В. Федейкина

Начальник ПТО



А.Р. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»




Н.С. Руденкос

Мастер



Н.И. Гудкова

и по дому

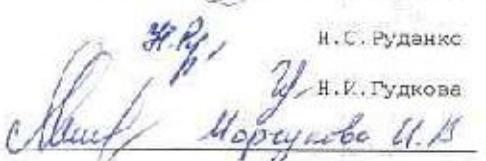

Н.И. Гудкова