

АКТ
проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 45 ул. Телевизионная
общего (осенне)го осмотра здания
г. Калуга

от 24 сентября 2015 г.

Общие сведения по строению
1948г.

Год постройки	1948г.
Материал стен	шлакоблок.
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖЛ Московского округа г. Калуги» Личутина Л.В.,
юрист консультант Фадейкина Э.В., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО ЖСУ 15 в лице техника
Гелич А.Е.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Путь	Решение о принятии мер капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовал		
2	Стены	Шлакоблочные штукатуренные. Наблюдается разрушение красочного слоя.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 школа 3.3 балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд	3.1, 3.2, 3.3 Капремонт в 2011г. по «тз». Наблюдается разрушение красочного слоя. Балконы при отсутствуют отмостки	<i>и будущий отсутствует отмостки</i>	<i>тет. расходы для отмостки</i>
4	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия		Требуется выполнить капитальный ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 перекрытие 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Несправностей не выявлено		

7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 крыша 7.4 водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Карниз 7.7 трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 7.2 7.3 Капремонт 2011 по кбрзк 7.4 Отсутствуют 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Разрушений не наблюдается. 7.7 трубы вент каналов и дымоходов наблюдаются вымывание раствора из швов.		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Покрытия 8.3 Отделка	8.1 Полы лестничных площадок бетонные. Частичное разрушение цементной стяжки 8.2 Окаймленные рамы разсохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Входные наружные двери металлические с ходовыми замками, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. Дверное полотно имеет слабое крепление, не плотно закрывается. В нижней части деревянных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины. 8.3 В подъезде № 2 частичное разрушение окрасочного слоя.	Требуется капитальный ремонт п.8.2 – оконных и дверных заполнений. п.8.3 – ремонт окрасочного слоя по содержанию конструктивных элементов.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдаются частично коррозия, имеются следы ремонта, заварки труб. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, не подлежит ревизии и ремонту. Отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1; п.9.2	
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1 Трубы стальные, следы ремонта (заярка, замена угловых участков), поражение коррозией отдельных участков труб, нарушение теплоизоляции трублопроводов. 10.2 Радиаторы старого образца истек срок эксплуатации 10.3 Просрочена замена запорной арматуры в 2013г. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт п.10.1 п.10.2

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено	
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии.	Ремонта не требуется
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Внедрение устройство 13.4 Поверхностные электроощипы	13.1 13.2 13.3 13.4 Выполнена капитальный ремонт в 2011г. исправностью не заявлено. Отсутствует общий узел учета потребления электроЗнергии.	Требуется установка общего узла учета потребления электроЗнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Абсолютное разрушение асфальтобетонного покрытия (щели, ямы) 14.2 Отсутствует	Требуется выполнить капитальный ремонт п. 14.1
15	Другие работы		

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ГСС

техник ООО ЖЭУ 15

Л.В.Пичугина

Фадеевина Е.Б.

А.А. Абрамова

А.В. Гелич

Соф-ки ои подписаны отдельно, вдавшись в под- до