

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 2/75 ул. К. Либкнехта
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 13 сентября 2018г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1978г.

Материал стен кирпич

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 2 (два)

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Л.В. Пичугиной
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15»
техника Холиной Н.А.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные - разрушений целостности не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Имеется увлажнение стен, выветривание раствора в кирпичной кладке.		Требуется выполнить тек ремонт п.3.3, 3.5
	3.2 меж/пан. швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 цоколь	3.3 Наблюдается разрушение штукатурного слоя, разрушение окрасочного слоя (масляная окраска)		Треб кап. ремонт- утепление фасада
	3.4 балконы	3.4 Балконные плиты - разрушений не выявлено		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Разрушений не выявлено.		
	3.6 карниз	3.6 Разрушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Разрушение покрытия, обрешетки, наблюдается гниение древесины.		Треб тек ремонт.
5.	Отмостка	Выявлены разрушение асфальтового покрытия, трещины, щели между отмосткой и цоколем, в отдельных местах наблюдается просадка.		Требуется выполнить тек ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	В плитах перекрытия в районе кв. №13(арка) наблюдается разрушение швов, отверстие в плитах перекрытия		требуется ремонт швов плит перекрытия с последующим утеплением

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Проектом не предусмотрено 7.3 Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, разрушений не наблюдается. Дверной блок выхода на кровлю имеет значительные разрушения 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 вентиляционные каналы - неисправностей не выявлено		Ремонта не требуется П.7.3 тек.ремонт-замена дверного блока выхода на кровлю.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Ступени входа в подъезды разрушений не выявлено. 8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя на откосах оконных проемов, рамы оконных проёмов деревян., неисправностей не выявлено. Тамбурные двери деревянные, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 наблюдается частично разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность и серый налёт на побелке стен и потолков.		Требуется выполнить текущий ремонт отделки, с заменой дверных блоков.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах 9.2 запорная арматура частично в нерабочем состоянии		Требуется выполнить капремонт Тек.ремонт-замена запорной арматуры.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла. Изолированы. 10.2 Радиаторы старого образца, <i>стужимое</i> . 10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии		Требуется выполнить капремонт Тек. ремонт-замена запорной арматуры
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		

12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии		Треб кап ремонт- истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13..4 Поэтажные щиты	В рабочем состоянии.		Треб кап ремонт- истек срок эксплуатации
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие - наблюдаются выбоины, разрушение бордюрного камня 14.2 Детское оборудование отсутствует		Требуется выполнить капрремонт
15	Прочие работы			

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Л.В. Пичугина

Юрист консультант

Е.В. Фадейкина

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Представитель обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15»

Н.А. Холина

Татьяна М. У.

Мария Кондратенко