

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 126 ул.Московская
общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 20 сентября 2018 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1964г

Материал стен кирпичные

Число этажей 5(пять)

Число подъездов 2(два)

Наличие подвалов

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юриисконсульт Е.В.Фадеекина

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные – кирпичные, окрашен фасадной краской, наблюдается значительное выветривание раствора в кирпичной кладке. Требуется утепление наружных стен. Выполнено утепление торцевых стен.		Требуется капремонт фасада с утеплением.

3	<p>Фасад</p> <p>3.1 Наружная отделка</p> <p>3.2 Меж. панельные швы</p> <p>3.3 Цоколь</p> <p>3.4 Балконы</p> <p>3.5 Козырьки входов в подъезд</p> <p>3.6 карниз</p>	<p>3.1 Наблюдается истертость окрасочного слоя (краска на водной основе)</p> <p>3.2 Не предусмотрено проектом.</p> <p>3.3 Разрушений не выявлено.</p> <p>3.4 На балконных плитах наблюдается значительное разрушение бетонной стяжки по периметру.</p> <p>3.5 Козырьки над входом в подъезд ж/б, наблюдается разрушение бетонной стяжки по периметру до арматуры, арматура подвержена коррозии.</p> <p><i>п.п. Разрушение > 50%</i></p> <p>3.6 Разрушений не выявлено.</p>		<p>Требуется капремонт п.3.1;3.3;3.4;3.5. Имеется решение суда.</p>
4	Входы в подвал	Не предусмотрены.		
5	Отмостка	Отмостка бетонная, нарушений не выявлено.		<i>Ремонт не требуется</i>
6	<p>Перекрытия</p> <p>6.1 чердачное</p> <p>6.2 межэтажное</p> <p>6.3 подвальное</p>	Ж/б плиты. Провисание и разрушение визуально не наблюдаются.		Ремонта не требуется.
7	<p>Крыша</p> <p>7.1 стропила</p> <p>7.2 обрешетка</p> <p>7.3 кровля</p> <p>7.4 водосточные трубы</p> <p>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>7.1 Стропильная система визуально разрушений не выявлено.</p> <p>7.2 Разрушений визуально не выявлено.</p> <p>7.3 Кровля шиферная разрушений не выявлено.</p> <p>7.4 Разрушений не выявлено.</p> <p>7.6 Выполнен ремонт кирпичной кладки дымоходов в 2018г, разрушений не выявлено.</p>		Требуется огнезащитная обработка стропильной системы.

8	<p>Подъезды</p> <p>8.1 полы</p> <p>8.2 проемы</p> <p>8.3 отделка</p>	<p>8.1 Наблюдается незначительное разрушение цементной стяжки на площадках л/кл.</p> <p>8.2 Стеклопакеты.</p> <p>8.3 На потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная окраска), разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя.</p>		Требуется текущий ремонт подъездов.
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 запорная арматура</p>	<p>Дефектов не выявлено.</p> <p>Запорная арматура в исправном состоянии, нарушений не выявлено</p>		Ремонта не требуется
10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p>	<p>10.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии.</p> <p>10.2 Радиаторы старого образца, имеют естественный износ, истек срок эксплуатации.</p> <p>10.3 Отключающие устройства на стояковых ответвлениях покрыты ржавчиной, в не рабочем состоянии, запорная арматура (задвижки) в рабочем состоянии.</p>		Требуется капитальный ремонт системы центрального отопления по решению суда.
11	<p>Система горячего водоснабжения</p>	<p>Проектом не предусмотрено</p>		
12	<p>Система канализации</p>	<p>Разрушений не выявлено, истек срок эксплуатации.</p>		Требуется кап ремонт, имеется решение суда.
13	<p>Система электроснабжения¹</p> <p>3.1 Световая электропроводка, светильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное устройство</p>	<p><i>Кем не работет?</i> не выявлено.</p>		Ремонта не требуется

	13.4 Поэтажные электрощиты			
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие-разрушений не выявлено. 14.2 Отсутствует.		<i>Ремонт не требуется</i>
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО

«УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник: ООО «ЖЭУ № 15»



Л. В. Пичугина



Е. В. Фадеекина



А. А. Абрамова



Н. А. Холина

Меню - Коньяки № 15