

АКТ  
 проверки состояния общего имущества  
 в многоквартирном доме № 225 Ул.Московская  
 общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от «09» 04

2018г

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 г.  
 Материал стен кирпич  
 Число этажей 9  
 Число подъездов 2  
 Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:** Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г Калуги  
 Пичугиной Л.В

Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора  
 Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
 элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта.	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд	Нарушен окрасочный слой до 3-го этажа  Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная окраска)  Лоджии. Кв.47 наблюдается разрушение цементной стяжки бетонной плиты.  Ж/бетоны, наблюдается разрушение цементной стяжки и бетона Ступеньки входа в подъезды ж/бетонные, частично разрушены.		Текущий ремонт  3.3 требуется текущий ремонт цокольной части дома  3.4 Тек.ремонт балконной плиты кв.47.  3.5 Текущий ремонт
4	Входы в подвал	Разрушение крыши над 2 входами, входные двери в подвалы и мусорокамеры деревянные, дверные полотна рассохлись, дверные коробки перекошены. В 1-ом подвале разрушена кирпичная кладка - 1м3. Наблюдаются частичные разрушения штукатурного слоя.	2 шт.	Текущий ремонт
5.	Отмостка	Бетонная выполнен кап. ремонт в 2010г. Со стороны 1-го подъезда наблюдаются трещины.		Тек. ремонт отмостки 1-го подъезда

6	<p>Перекрытия</p> <p>6.1 чердачное</p> <p>6.2 межэтажное</p> <p>6.3 подвальное</p>	<p>неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p>		
7	<p>Крыша</p> <p>7.1 стропила</p> <p>7.2 обрешетка</p> <p>7.3 кровля</p> <p>7.4 водосточные Трубы</p> <p>7.5 внутренний водосток</p> <p>7.6 карниз</p> <p>7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>Кровля совмещенная выполнена из наплавленного материала. В 2010 году выполнен капитальный ремонт покрытия.</p> <p>нет</p> <p>Металлический, с 9 этажа проходит по подъезду, неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p>		
8	<p>Подъезды</p> <p>8.1 полы</p> <p>8.2 проемы</p> <p>8.3 отделка</p>	<p>Частично наблюдаются выбоины</p> <p>Оконные рамы произведен ремонт в 2013г. (пластиковые)</p> <p>Отделка в подъездах - побелка потолков стен запылена, окрасочный слой нарушен.</p>		<p>Требуется выполнить текущий ремонт полов в подъездах.</p> <p>Текущий ремонт</p>
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 водопроводные трубы</p> <p>9.2 запорная арматура</p>	<p>Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры в 2011г. Неисправностей не выявлено.</p>		
10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p>	<p>Магистраль произведен ремонт в 2011г., стояки стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, имеются места замены участков труб. Нет изоляции на трубах Ц/О (70м). Требуется установка креплений труб.</p> <p>Требуется установка спускных кранов в квартирах на 9-ых этажах.</p> <p>В рабочем состоянии, местами наблюдаются между секциями ржавые потеки.</p> <p>запорная арматура по стоякам более 50% находится в нерабочем состоянии, подвержена коррозии.</p>		<p>Требуется выполнить капитальный ремонт стояков ЦО, отопительных приборов</p> <p>Текущий ремонт.</p>
11	<p>Система горячего водоснабжения</p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p>	<p>11.1 В 2010 году выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропиленовые, чугунных задвижек на шаровые.</p> <p>Неисправностей не выявлено.</p>		

12	Канализация	Нарушений не выявлено	100%	.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Выполнен капитальный ремонт системы с заменой стояковой электропроводки и 2-х ВРУ (1 и 2 подъезды) 2012г. Неисправностей не выявлено.		<i>Ресурс не требует</i>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование  14.3 Прочее	Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в 2010г. с установкой бордюров. Наблюдаются выбоины, разрушение асфальтового покрытия.  Отсутствует  Требуется установка таблички на подъезд № 2		Требуется текущий ремонт  Установка детского оборудования по согласованию собственников

Подпись:


Члены комиссии:  
Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО


Директор ООО «Участок №21»

Мастер

 Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

 А.А. Абрамова

 Н.С. Руденко

Н.И. Гудкова

*ст. мастер п.в.н. в Руденкова Р.И. у*