

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 Ул. Социалистическая  
общего (весеннего) осмотра здания

от «18» 04 2018г.

Г. Калуга

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1959

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Число подъездов 4

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, неисправностей не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка	Стены оштукатурены и окрашены краской на водной основе. На окрасочном слое фасада по периметру наблюдаются локальные разрушения окрасочного слоя.		Требуется текущий ремонт 1.3.1
	3.2 цоколь	Оштукатурен, окрашен масляной краской. Наблюдаются значительные разрушения штукатурного и окрасочного слоев частично до кирпичной кладки.		Требуется текущий ремонт 1.3.2
	3.3 балконы	Видимых нарушений не выявлено. <i>по периметру балконов разрушение отслоено и стекло</i>		Требуется текущий ремонт 1.3.3.4
	3.4 Козырьки входов в подъезд	Козырьки (металлические), окрасочный слой нарушен, подвержены коррозии		
	3.5 карниз	3.6. Местами наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя до кирпичной кладки		Требуется текущий ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>			
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, выполнен капитальный ремонт 2009г, местами наблюдаются трещины.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Деревянные, визуально неисправностей не выявлено.		

7	<b>Крыша</b> 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен кап. ремонт в 2014 г.  Не предусмотрены  Нарушений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Наблюдается разрушение цементной стяжки пола на 1-х этажах, отслоение окрасочного слоя деревянных полов, наблюдается перекос ступеней и полов. На деревянных дверях тамбуров наблюдается отслоение окрасочного слоя, не плотное прилегание к дверным коробкам. Оконные блоки на л/клетках пластиковые. На потолках и стенах наблюдаются следы заливания с кровли, местами отслоение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев.		Текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., неисправностей не выявлено В рабочем и исправном состоянии.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. с заменой радиаторов, неисправностей не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца (не исправна)		Требуется замена запорной арматуры по текущему ремонту
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом		
12	Канализация	Наблюдаются трещины, сколы.		Капитальный ремонт (решение суда)
12	Система электроснабжения 12.1Световая электропроводка, светильники 12.2Силовая электропроводка 12.3Вводное устройство 12.Поэтажные электрощиты	Выполнен кап. ремонт в 2015 г. Нарушений не выявлено.		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено.		

	13.2 Детское оборудование	Детское оборудование установлено.		
14	Прочие работы 14.1 бельевая  14.2 газовые трубы	Металлическая, нарушен окрасочный слой.  Нарушений не выявлено		Требуется текущий ремонт

**Подпись:**

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова

от подписан отказалась  
старшее ее возвраще  
по делу,