

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 9 ул. Константиновых
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 14.09.2012г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1969

Материал стен панель

Число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Гл.инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В.Пичугиной

Юрисконсульт Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс» в лице начальника участка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Никоновой Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы 3.7 Газовые трубы по фасаду	<p>Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 50%</p> <p>Бетонный, покрашен. Наблюдается разрушение красочного слоя более 50% (масляная краска)</p> <p>Нарушений не выявлено</p> <p>Металлические, без стоек. Нарушений не выявлено</p> <p>Требуется окраска газовых труб</p>		<p>Требуется текущий ремонт</p> <p>Требуется текущий ремонт цоколя</p> <p>7. р. укреп- л. окраска- ние газо- труб</p> <p>Текущий ремонт</p>

4	Входы в подвал	Нарушений не выявлено		
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение более 50%. Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Нарушений не выявлено.		Капитальный ремонт произведен в ноябре 2011г.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Видимых нарушений не выявлено Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют. На стенах и потолке наблюдаются значительные повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.		Требуется текущий ремонт подъездов и л/клеток с заменой оконных блоков на новые. на этажах с берегающим
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Магистральный трубопровод полипропиленовый, находится в рабочем состоянии. Нарушений не выявлено. Стойковые трубы из пропилена в рабочем состоянии. Запорная арматура на стойках нового образца, в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы	Трубы стальные, но оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)

	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 70% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.		
	10.4 АОГВ			
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации	Трубы пластиковые. Нарушений не выявлено. (могли стоять)		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство <u>зашемлено</u> . 13.2 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца. 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенную нагрузку, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено		Произведен ремонт в 2012г.
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.		Установка детского оборудования
15	Прочие работы			

Подпись:

Ш.Щитмир

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник уч-ка эксплуатации

Мастер

кб 10

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Н.С.Руденко

Н.А.Никонова

Адамченко В.П.