

Проверка состояния

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 58 ул. Ленина
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 11 октября 2012 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 2000

Материал стен кирпичные

Число этажей 9-10

Число подъездов 2

Наличие подвалов да

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Л.В. Пичугина, юрисконсульт Усаченко О.В., начальник ПТО Алдохина А.Е.
В присутствии: директор «ООО ЖЭУ №15» Коляскина Л.Е.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Разрушения кирпичной кладки не наблюдается. В помещение тех. Этажа выявлены трещины в кирпичной кладке, установлены маяки под. 2		Требует <i>текущий</i> ремонт
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы	3.1 нарушение кладки не выявлено. Наблюдается намокание наружной стены		
	3.3 цоколь	3.3 в цокольной части выявлены трещины в штукатурном слое, отслоение штукатурного слоя, нарушения окрасочного слоя		Требуется текущий ремонт п.3.3
	3.4 балконы	3.4 ложки разрушений не выявлено		
	3.5 козырьки входов в подъезд	3.5 разрушений не выявлено		
	3.6 карнизы			
4	Входы в подвал	1.1 Покрытие выполнено оцинкованными листами, выявлены вмятины на покрытие. Ступени входов в подвалы имеют разрушения и деформации.		Требуется <i>текущий</i> ремонт
5.	Отмостка	Отмостка асфальтобетонная. По периметру дома наблюдается просадка грунта, с торца дома со стороны 1го подъезда имеются		Требует <i>текущий</i> ремонт

		разрушения между отмосткой и цоколем.		
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Ненесправностей не выявлено		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 кровля совмещенная, выполнена из наплавляемого материала, выявлены многочисленные вспутия, нарушена герметичность примыкания к стенам парапетов, металлические покрытия парапетов имеют деформации, частично отсутствуют, парапетные плиты имеют разрушения защитного бетонного слоя местами разрушено до арматуры. Выполнены работы по содержанию, по ремонту кровельного покрытия, над машинным помещение лифта подъезда 2. 7.5 Отсутствует приёмники внутреннего водостока. 7.6 Разрушения не выявлено.		Требует капитального ремонта
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Разрушения не выявлено 8.2 Оконные проёмы имеют естественный износ, местами створки не закрываются, частично отсутствует остекление 8.3 На стенах лестничных клеток наблюдаются частично разрушения штукатурного, окрасочного слоя		Требует текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	9.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 9.2 Отключающие устройства на стояках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется капремонт Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из		Требуется капремонт

		стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. Частично отсутствует изоляция. 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.2 Разрушения не выявлено 10.3 Отключающие устройства на стойках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	11.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. Частично отсутствует изоляция.	11.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. Частично отсутствует изоляция.	Требуется капремонт
	11.2 Запорная арматура	11.2 Отключающие устройства на стойках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления горячей воды.	11.2 Отключающие устройства на стойках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления горячей воды.	Требуется установка общего узла учета потребления ГВС.
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные, частично выполнена замена на п/п трубы. Частично выявлены сколы на трубах, наблюдается разъединение труб, провисания.		Требуется капремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Дефектов и повреждений нет. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.		Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтового покрытия, ямы. 14.2 Детское оборудование отсутствует.		Требуется капремонт п. 14.1
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги
Юрисконсульт

Начальник ПТО

Л.В.Пичугина
О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Л.Е.Коляскина

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»
старший заслуженный борисовна
№ 36 Борисовна
9-й км 547-365
М.М.