

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 127 ул. Московская  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 22 октября 2012 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1966г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять).
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	отсутствует

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугина, юрисконсульт Усаченко С.В., начальник ПТО Алдохина А.Е.,  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице директора  
Л.Е.Коляскиной

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не наблюдается.		Ремонта не требуется.
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/лан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 3.3 Наблюдается разрушение окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Металлические. Разрушений не наблюдается. 3.6 Разрушений не выявлено.		Требуется тек ремонт цоколя. Требуется кап ремонт пл. 3.4, 3.5
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствует.		
5.	<b>Отмостка</b>	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия более 50%		Требуется кап ремонт.

6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	<b>Крыша</b>  7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен кап ремонт в 2008г.  7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено. Парапетное ограждения частично отсутствует.  7.4 Разрушений не выявлено.  7.5 Не предусмотрено проектом.  7.6 Разрушений не выявлено.		7.1 7.2 Ремонта не требуется.  7.3 Требуется тек ремонт.
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы  8.2 Проемы  8.3 Отделка	8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует; разрушения, выбоины в цементных полах.  8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, разрушений не выявлено. Оконные рамы рассыхлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Частично отсутствует остекление оконных рам на л/клетках.  8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение окрасочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность, серый налет на побелке стен, потолков.		Требуется капремонт. <i>зимой не воздух воздух</i>
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие окрасочного слоя.  9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, частично в нерабочем состоянии, ремонту и ревизии не подлежит.		Требуется капитальный ремонт п.9.1 п. 9.2
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.  10.2 Радиаторы старого образца. В		Требуется кап ремонт.

	10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и резизии не подлежит.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, не герметичность в раструбных соединениях, частые засоры.		Требуется калремонт.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрошиты	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поверхностные электрошиты не обеспечивают защиты при перегрузках.		Требуется калремонт.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений асфальтобетонного покрытия не наблюдается, местами отсутствует бордюрный камень. 14.2 Отсутствует		Требуется капитальный ремонт п.14.1, 14.2
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка крон.		Текущий ремонт.

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа» г. Калуги

Л.В.Личугина

Юрист консультант

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Е.Алдохина

Директор ООО «ЖСУ №15»

Л.Е.Коляскина

б. по договору:

▼