

АКТ  
проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 225 Ул.Московская  
общего (осеннего) осмотра здания  
г.Калуга

от «24» сентября 2012г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 г.

Материал стен кирпич

Число этажей 9

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Пичугиной Л.В

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: начальника участка №21 в лице Мельниченко Т.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта.	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Оконные рамы л/клеток со стороны фасада наблюдается разрушение окрасочного слоя, имеются перекосы и неплотное прилегание в притвор Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная краска) Лоджии, – разрушений не выявлено Ж/бетонные, наблюдается разрушение цементной стяжки и бетона	100% 100%	3.1Требуется выполнить капитальный ремонт 3.3Выполнить 100% ремонт цокольной части дома 3.5 Текущий ремонт
4	Входы в подвал	Разрушение крыши над 4 входами, входные двери в подвалы и мусорокамеры деревянные, дверные полотна рассохлись, дверные коробки перекошены. В 1-ом подвале разрушена кирпичная кладка - 1м3.	4шт	Текущий ремонт
5.	Отмостка	Бетонная выполнена кап. ремонт в 2010г.		

6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	нет нет Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала. В 2010 году выполнен капитальный ремонт покрытия. нет Металлический, с 9 этажа проходит по подъезду, неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено		
8	Подъезды 8.1полы 8.2 просмы 8.3 отделка	Частично наблюдаются выбоины Оконные рамы на л/клетках частично отсутствуют (2контур) остекление 1 контура выполнено полностью, частично отсутствует 2 контура Отделка в подъездах - побелка потолков стен запылена, окрасочный слой стеновых панелей выцвел, наблюдаются механический повреждения стен, потолков	100%	Требуется выполнить текущий ремонт подъездов п.8/.1,8.2,8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры в 2011г. Неисправностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, имеются места замены участков труб. В рабочем состоянии, местами наблюдаются между секциями ржавые потеки. запорная арматура частично по стоякам в нерабочем состоянии, подвержена коррозии.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт системы ЦО. Истек срок эксплуатации.

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	11.1 В 2010 году выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропиленовые, чугунных задвижек на шаровые. Неисправностей не выявлено.		
12	Канализация	Трубы чугунные, наблюдается наличие трещин, сколы, трубы подвержены коррозии.	100%	Требуется капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники  13.2 Силовая электропроводка  13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Выполнен капитальный ремонт системы с заменой стояковой электропроводки и 2-х ВРУ (1 и 2 подъезды) 2012г. Неисправностей не выявлено.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в 2010г. с установкой бордюров.  Детское оборудование – требуется доукомплектовать		требуется текущий ремонт детского оборудования
15	Лифт	В эксплуатации более 25 лет. Требуется ремонт 2-х машинных отделений.	2шт	Требуется кап. ремонт лифтов и машинных отделений.

Подпись:

Члены комиссии :

Главный инженер ООО «УК «МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Л.В.Питугина

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Начальник участка № 21

Мельниченко Т.И.

*Заслушанные  
группы заседа № 225 ул. Московская д.225  
т.н. 55-65-67 (Русакова)*