

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 ул. Радищева  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 10 сентября 2012 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1976

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Число подъездов 3

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л. В. Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О. В.

Начальник ПТО Алдохиной А. Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс» в лице начальника участка эксплуатации Руденко Н. С., мастера Медведевой А. А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Стены из силикатного кирпича, наблюдаются небольшие трещины между 1-ым и 2-ым подъездом		Требуется тек. ремонт
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка  3.2 Меж/пан. швы  3.3 Цоколь  3.4 Балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд	Видимых нарушений не выявлено  Нет  Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 20%, на поверхности имеются трещины. Разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска)  Нет  Из железобетонных плит перекрытия. Сверху выполнено покрытие из металла. Нарушений не выявлено.		Требуется Кап. ремонт цоколя

	3.6 Карнизы 3.7 Газовые трубы по фасаду	Требуется окраска газовых труб		Текущий ремонт
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая, дверь подвержена коррозии, отсутствует окрасочный слой, ориентировочно 50%, деформации не выявлено. Ступеньки входа частично разрушены.		Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение до 50%. Имеются в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведен частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	<p><i>Входные ступени, панельные боковые части имеют разрушение</i></p> <p>Видимых нарушений не выявлено</p> <p>Входные двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Тамбурные двери деревянные: имеют деформацию, частично отсутствует окрасочный слой, рассохлись, не закрываются в плотный притвор.</p> <p>Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.</p> <p>На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Ограждения</p>		<p>Требуется текущий ремонт подъезда и л/клеток</p> <p><i>Г. р. входные ступени, панельные боковые стены</i></p>

		лестничных маршей металлические с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения, ориентировано в разных местах 4 п.м.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места частичного ремонта (произведена замена участка трубопровода по стоякам).		Требуется капитальный ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.  Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.  Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)
	10.2 Радиаторы	Нарушений не выявлено		
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.		
	10.4 АОГВ			
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места частичного ремонта (произведена замена участка трубопровода по стоякам).  <i>Чаши отремонтировано трубопровод более 60%</i>		Требуется капитальный ремонт системы ГВС, с заменой стояков п/сушителей. Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)

*Задание*

		Стойки обратного трубопровода зашлакованы более 50%, нарушена циркуляция горячей воды <i>т.к пружинам не соответствует запроектированное противоизносное воздоснабжения</i> Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует		
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено, частично отсутствуют заглушки на ревизиях		Требуется установка заглушек за счет тех. обслуживания
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется( установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено. Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен. Отсутствует		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня. Установка детского оборудования
15	Прочие работы			

Подпись:

*И. Чичер*

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник уч-ка эксплуатации

Мастер

*Еоб-к кв 13*

*Чичер*

*Л.В.Пичугина*

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

*Ч.Руд*

Н.С.Руденко

*А.Медведева*

А.А.Медведева

*Червякова А.П*