

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 2 по ул. Высокая  
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «24» сентября 2012г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1963

Материал стен кирпичные

Число этажей 2

Число подъездов 3

Наличие подвалов нет

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**инженера

ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В.Пичугиной

Юрисконсульт Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

**В присутствии:** обслуживающей организации в лице  
начальника участка № 21 Мельниченко Т.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, разрушений не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1ружная отделка  3.2 меж/пан. швы  3.3цоколь  3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 карнизы	Выполнен капитальный ремонт фасада и утепление торцевых стен в 2011г.  Выполнен капитальный ремонт в 2011г.  Не предусмотрены проектом постройки.  Металлические, установлены в 2011г.		
4	<b>Входы в подвал</b>			
5.	<b>Отмостка</b>	Частично отсутствует (более50%) ,		Требуется

		наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Железобетонные, неисправностей не выявлено Железобетонные, неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капитальный ремонт в 2011г.  Кирпичные, неисправностей не выявлено, установлены металлические зонты. Выполнен ремонт с штукатуркой и побелкой в 2011г.		
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	На 1 этаже полы цементные, имеются не большие выбоины, наблюдается отслоение окрасочного слоя  Входные двери металлические, в 3 подъезде дверь новая с домофоном, в 1 и 2 подъездах старые, наблюдается не плотное примыкание, полотно потнуто, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины  На стенах и потолке наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного слоя, на побелке видны сухие коричневые и черные разводы и пятна.	100%	Требуется капитальный ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины.  Запорная арматура старого образца – частично в нерабочем состоянии, наблюдается коррозия металла.	100%	Требуется капитальный ремонт Истек срок эксплуатации
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта	100%	Требуется капитальный ремонт Истек срок

	10.2 Радиаторы	В квартирах радиаторы старого образца. В местах стыков секций между собой наблюдаются ржавые потеки. Отопительные приборы в подъезде отсутствуют.		эксплуатации
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в нерабочем состоянии.		
11	Система канализации	Чугунная. Проложена под полами квартир. Наблюдаются сколы, коррозия металла. На фановых стояках имеются трещины.		Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12. Постажные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца. <i>Воп. капит. реш. системы ж. снабжения с. ОП с заменой щитков в центре</i> <i>17.09.2012</i>	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Пр иложение №8)
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	В 2012 году выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюров. Детское оборудование отсутствует, нет технической возможности установки.		
14	Прочие работы			

Подпись:

*Л.В.Личугина*  
Л.В.Личугина  
Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник участка №21

*О.В.Усаченко*  
О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Т.И.Мельниченко

*Т.И.Мельниченко*  
Т.И.Мельниченко

*7.12.79-16*