

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 20 Ул. Чичерина  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от « 10 » 09

2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1954

Материал стен кирпич

Число этажей 4

Число подъездов 3

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичупиной Л.В.  
Юрист консультант *Фариткин Е.В.*

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации в лице директора Руденко Н.С.,  
мастера Гудковой Н.И.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, оштукатуренные, в 2010г. выполнен капитальный ремонт по решению суда.		
3	<b>Фасад</b> 3.1ружная отделка  3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 карниз	Штукатурка с окраской фасада краской на водной основе, в 2010г. выполнен капитальный ремонт по решению суда.  Железобетонные, на 3 этаже наблюдается разрушение бетона до металлической арматуры.  1 и 3 подъезды входы под лоджиями квартир, 2 подъезд - козырек совмещен с пристройкой к магазину.	2 шт.	Требуется текущий <i>кап.</i> ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>	В подъездах		
5.	<b>Отмостка</b>	Со стороны двора на асфальтовом покрытии наблюдаются трещины и выбоины.		Капитальный ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Ненарушеностей не выявлено		
7	<b>Крыша</b> 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Крыша шиферная. В 2010г. выполнен капитальный ремонт с ремонтом обрешетки, стропильной системы, установкой новых водосточных труб. В 2013г произведена герметизация кровли.		
8	<b>Подъезды</b> 8.1полы	8.1.Нарушенений не выявлено. Произведен ремонт в 2013г.		По текущему ремонту требуется

	8.2 просы 8.3 отделка	8.2.Оконные блоки имеют не плотный притвор, местами скривление, разрушение оконных переплетов. Произведен ремонт в 2013г.		замена оконных рам.
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Трубы пропиленовые, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой разводки по подвалу, стояков и запорной арматуры. Неисправностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы пропиленовые, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой, запорной арматуры, верхнего и нижнего розливов, стояков и радиаторов по квартирам. Неисправностей не выявлено.		
11	Канализация	Чугунные, местами наблюдается коррозия металла, сколы и трещины		Капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1Световая электропроводка, светильники 12.2Силовая электропроводка 12.3Вводное устройство 12.Погружные электрощиты	Электропроводка алюминиевая, изолирующая оплетка ветхая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Вводные щиты на квартиры и ВРУ не укомплектованы, старого образца.	60% 100%	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации, не соответствует новым ПЗУ. <i>браковане октября 2014,</i>
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Имеется разрушение асфальтобетонного покрытия, ямы и трещины, бордюрный камень отсутствует. Детская площадка отсутствует.		Капитальный ремонт. <i>≈ 2400.</i>
14	Прочие работы	Бельевая площадка металлическая, наблюдается отслоение окрасочного слоя. Требуется окраска газовых труб.		Текущий ремонт

Подпись:

Гл. инженер



Л.В.Ничугина

Юрист консультант



С.В. Карпиченко

Главный инженер ПТО



А.А. Абрамова

Директор «Участок №21»




Н.С. Руденко

Мастер



И.И. Гудкова

Ст. по ЖМУ

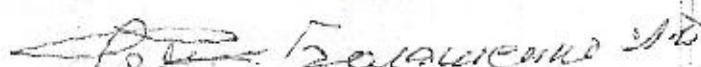

О.В. Балашенко