

**АКТ**  
 проверки состояния общего имущества  
 в многоквартирном доме № 2/75 ул. К. Либкнехта  
 общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «16» сентября 2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1978 г.

Материал стен кирпич

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 2 (два)

Единые подвалы имеются

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Ул. инженера ОOO «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Л.З. Ничупиной

Юрист консультант *Э.В. Руденкова*

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации ОOO «ЖСУ №15»  
техника Маркиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные - разрушений целостности не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 Задеколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	3.1 Разрушения не выявлены <i>межстяжки штукатурки не выявлены</i> 3.2 Не предусмотрено проектом. <i>заранее</i> 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного слоя, разрушение окрасочного слоя. 3.4 Балконные плиты - разрушений не выявлено 3.5 Разрушение стяжки покрытия плиты. 3.6 Разрушений не выявлено		Требуется выполнить калремонт п. 3.3, 3.5 <i>К.Р - Установка - штукатурка фасада</i> <i>Г.Р ремонт перегородок заранее</i> <i>заранее</i>
4	Входы в подвал	Разрушение покрытия, обрешетки, наблюдается снижение кровесинки.		<i>Г.Р.</i>
5	Отмостка	Выявлены разрушение асфальтового покрытия, трещины, щели между отмосткой и цоколем, в отдельных местах наблюдается просадка		Требуется выполнить калремонт.
6	Перекрытия 6.1 чердачное	В плитах перекрытия в районе кв. №13 (арка) наблюдается разрушение язов, очертание в плитах		требуется ремонт язов плит

	6.2 междуэтажное 6.3 подвальное	перекрытия		перекрытия с последующим утеплением
7	Крыша  7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водоснабж.  7.6 трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Проектом не предусмотрено  7.3 Кровля совмещена с дефектами не выявлено.  7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено  7.6 вентиляционные каналы - неисправностей не выявлено		Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 обивка	8.1 Ступени входа в подъезд имеют разрушения ж/б плис и цементной стяжки под 1, 2, в подъездах также наблюдаются выбоины в местах приымкания ступеней и плит перекрытия. <i>В проеме найдены признаки разрушения</i> 8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя на откосах оконных проемов, рамы оконных проемов рассохлись, створки не закрываются, частично отсутствуют, остатки рам выполнено в 2-х контура. Тамбурные двери деревянные не обеспечивается плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины.  8.3 наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, оконных блоков, дверей.		Требуется выполнить капремонт  <i>Пр-второй этапе найдены признаки разрушения</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водоголовные трубы  9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах 9.2 запорная арматура частично в нерабочем состоянии  Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется выполнить капремонт  Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные не цинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах  10.2 Радиаторы старого образца 10.3 запорная арматура частично в нерабочем состоянии		Требуется выполнить капремонт  Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.

	10.4 АОГВ	Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	Ремонта не требуется
12	Система канализации <i>В отдельно квартирах изображены решетки</i>	В исправном, рабочем состоянии	Ремонта не требуется <i>К.Р. чистая сеть</i>
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Настенные электросockets	В исправном, рабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.	Ремонта не требуется <i>К.Р. чистая сеть</i> Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие - наблюдаются выбоины, разрушение бордюрного камня 14.2 Детское оборудование отсутствует	Требуется выполнить капрремонт
15	Прочие работы		

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК УЖГ Московского округа» г. Халупы

Юрист консультант

Бачаевский ПТО

Представитель ООО «ХОУ №15» техник

*Л.В. Бичугина*

*Э.Б. Радченко*

*А.А. Абрамова*

*Т.В. Маркина*

*Старий не даму*

*Маркина Т.В.*

*Ребин М.И.*