

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 30, ул. Космонавта Комарова
(весеннего) осмотра

Г.Калуга

от 10 октября 2014г.

Комиссия в составе :

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Л.В.Пичугиной
Руководитель группы тех. Надзора Токаревой С.И.
Инженер ПТО Лариной Ю.А.
Нач. ПТО Абрамовой А.А.
Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

В присутствии: техника ООО «ЖЭУ-15» Маркина Т.В.
Старшего дома №30 ул.К.Комарова, 30 Вашиловой В.А.

Обследовали : Техническое состояние жилого дома, 1988г. 5эт., 10-ти подъездный, кирпичный с техническим подпольем

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1.Фундамент	Ненесправностей (разрушений) не выявлено	
Цоколь	Наблюдается разрушение штукатурного слоя ориентировочно 15% от общего объема	Выполнить текущий ремонт штукатурного слоя цокольной части дома
Фасад:	Кирпичная кладка фасада (облицовочная часть) имеет разрушения глубиной 0,5кирпича на высоте 5,4 этажей выступающих частей стен лоджий, разрушение кирпичной кладки выступающей части входов в мусороприемные камеры рядом с подъездами и декоративных элементов выступающих частей входных площадок и арочных элементов на крыше.	Требуется капитальный ремонт кирпичной кладки фасада с устройством металлических отделок.
Отмостка	Отмостка выполнена частично бетонная и асфальтобетонная. Имеются разрушения бетонного основания (провалы и трещины), отмостка к входам в подвал отсутствует.	Выполнить капитальный ремонт отмостки.
Продухи в цокольной части дома	продухи в цокольной части частично закрыты, частично требуется установка открывающихся рам кол-во бшт.	Тек. ремонт - открытие (устройство) продухов в цокольной части, установка открывающихся рам.
2.Крыша	Кровля совмещенная частично выполнен ремонт в 2010г. Выполнен ремонт козырьков в	70%, ремонт - ремонт кирпичной кладки, стяжки, устройство

	2013г. На парапетной части крыши и выступающих декоративных элементов (пилляр, арки) частично отсутствует металлическое покрытие)	мет. покрытия элементов крыши, фасада
3 . Подъезды окна Двери Полы Отделка	Установлены стеклопакеты в 2014г. Разрушений нет Ведутся работы Ведутся работы	
4 . Канализация	Внутренняя система канализации – нарушений не выявлено.	
5 . Система центрального отопления	Трубы магистральной разводки металлопластиковые заизолированные, трубы стояковой разводки- трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой нарушен неисправностей труб не выявлено, запорная арматура шаровая в исправном состоянии.	Ремонт не требуется
6 .холодное водоснабжение	Трубы стальные оцинкованные окрасочный слой отсутствует, на момент проверки система ХВС в рабочем состоянии. В техническом подполье под пд. №10, 9, 8, 7, 6, 5, на трубах наблюдается коррозия металла, хомуты, закипевшие микроотверстия в трубах запорная арматура частично в нерабочем состоянии. Повреждение труб более 50% от общего объема магистральной разводки	Требуется выполнить капитальный ремонт- замену труб системы ХВС на металлопластиковые, выполнить утепление
7 . Система горячего водоснабжения	Трубы стальные оцинкованные наблюдаются коррозийные образования металла В техническом подполье под пд. №10-10 на трубах наблюдаются коррозии, при быстром чистке труба	Требуется выполнить текущий ремонт труб системы ГВС в техническом подполье под пд. №10, 9, ремонт утепления труб
8 . Системы электроснабжения	Светильники на л/клетках частично отсутствуют ориентировочно 40%, Освещение над входами в подъезд в пд. №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 светильники РКУ в нерабочем состоянии. Вру старого образца.	Требуется выполнить текущий ремонт: - восстановление освещения над входами в подъезд, установка светильников на л/клетках. Требуется кап. ремонт ВРУ.

9. Дворовая территория	Выполнен капитальный ремонт в 4 кв. 2013г. <i>Наружный тоннель</i>
---------------------------	---

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД
Московского округа г. Калуги»

Нач. ПТО

Юрист консультант

инженера ООО «ЖЭУ-15»

Старшего дома №30 ул. К. Комарова, 30

Л.В.Пичугиной

Абрамовой А.А.

Фадейкина Е.В.

Маркина Т.В.

Вашиловой В.А.