

переведено

30

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 48 ул. Ленина
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 06 октября 2014г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1960

Материал стен кирпичные

Число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.З. Ничугина

Консультант Е.В. Фадейкина

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Е.З. Соловьевой

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Выетривание раствора в кладке.		Требуется текущий ремонт.
3	Фасад 3.1 наружная отделка	3.1 Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Выетривание раствора в кладке.		
	3.3 цоколь	3.3 Отслоение окрасочного слоя цоколя.		
	3.4 балконы	3.4 Разрушение балконной плиты местами до арматуры.	8 шт.	Капитальный ремонт.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырьки металлические, конструкция не имеет достаточной жесткости, частично деформировано покрытие, требуется усиление покрытия ребрами жесткости.	4 шт.	Требуется текущий ремонт.
	3.6 карнизы	3.6 Частичное разрушение карнизных плит. Отсутствуют карнизные плиты.		Капитальный ремонт.

4	Входы в подвал	Входы в подвал подъезда	.с 3	
5.	Отмостка	Произведен ремонт в 2009г.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Ж/Б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается. Не закрывается чердак в 3 и 4 подъездах		Требуется текущий ремонт
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент. каналов и дымоходов.	7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная. Разрушений стропильной системы, обрешетки, целостности покрытия не выявлено. 7.4 расхождений в стыках водосточных труб не выявлено. 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 разрушений не выявлено	<i>Размочавши, обнаружено засорение из парнико</i> т.р. <i>Все дополнительные периодичные проверки систе мы ведутся по периметру</i>	Ремонта не требуется. Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.2 Рамы сконных проёмов рассохлись, створки не закрываются, имеют перекос, остекление частично из составного стекла, остекление внутренних рам отсутствует более 50%. Тамбурные двери деревянные не обеспечивается плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 В всех 4 подъездах наблюдается повреждение окрасочного слоя стен (масляная краска).		Требуется капитальный ремонт п.8.2 п.8.3 требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	9.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдаются коррозии металла. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии. Отключающие устройства по стоякам в нерабочем состоянии. Требуется замена запорных устройств на стояках.		Требуется капремонт.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ПО	10.1 Трубы стальные. В чердачном помещении выполнен капремонт разводящего трубопровода и стояковых ответвлений, замена отключающих устройств. По первому		Требуется капремонт.

	10.2 Радиаторы	этажу разводящий трубопровод не заменен, в эксплуатации более 30 лет.		
	10.3 Запорная арматура	10.2 Чугунные, старого образца, истек срок эксплуатации.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура по стоякам (на 1-ом этаже) в нерабочем состоянии, требуется замена. Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	В подъезде № 4 в канализационной трубе имеются выбитые отверстия, установлены хомуты. В эксплуатации более 50 лет. Истек срок эксплуатации.	<i>+ в работе</i>	Требуется капремонт. <i>канализация нетекущий этап</i>
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	Производился ремонт в 2014 году за счет средств текущего и капитального ремонта со сборов средств от собственников в 2014г.		Произвели ремонт в 2014г.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14. Выполнена каштранкт в 2009г. В асфальтовом покрытии имеются выбоины Отсутствует. Требуется установка детского оборудования.		Требуется <i>тех</i> -ремонт.
15	Прочие работы			

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник УТО

Представитель обслуживающей организации
ООО «ХЭУ № 15»



Л.В. Пичугина



Е.В. Фадейкина



А.А. Абрамова

Е.В. Соловьева.

ст. № 15/1 Е.Ю Курдюкова