

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 62 ул. Малинники
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «Ок» 09 2014 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки _____
 Материал стен кирпич. _____
 Число этажей 5 _____
 Число подъездов 3 _____
 Наличие подвалов техподполье _____

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Фадейкина Е.В.

Начальника ЧПО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены кирпичные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы/поджии 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы 3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Наблюдается выщеривание раствора кирпичной кладки, произведено утепление стен в 2013г кВ. №16,18,19,22,28,30,21,24,25,27 Нет Цоколь оштукатурен и окрашен. Окрасочный слой местами нарушен. Нарушений не выявлено Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала. Нарушений не выявлено. Нет Требуется окраска газовых труб		Требуется текущий ремонт цоколя
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал металлические. Нарушений не выявлено. Ступеньки входа частично разрушены.		Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение до 50%. Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой		Требуется текущий ремонт отмостки

		и цоколем.	
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено	
7	Крыша	<p>Кровля совмещённая выполнена из наплавляемого материала. По всей поверхности кровельного покрытия наблюдаются вадутия, трещины, отверстия, не герметичность примыканий к вентиляционным каналам, отверстия в местах установленных металлических стоек централизованных антенн. Произведен частичный ремонт кровли в местах сильных протечек.</p>	Требуется кап. ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Порты 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Видимых нарушений не выявлено	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла</p> <p>Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии.</p> <p>Запорная арматура на воде в дом старого образца.</p> <p>Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.</p>	Требуется текущий ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.</p> <p>Узел учёта тепловой энергии отсутствует</p> <p>Нарушений не выявлено</p> <p>Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Утепление труб верхнего развода частично отсутствует. Запорная арматура на воде в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.</p>	Требуется текущий ремонт системы ЦО установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется	Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка

		коррозия металла, имеются места ремонта (произведена замена участка трубопровода по стояку). Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует		узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стойках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на зводе в дом нового образца, в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.		
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. В рабочем состоянии. Нарушений не выявлено 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется.		Требуется текущий капитал ремонт системы электроснабжения с перезодом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено Отсутствует		По капитальному ремонту требуется установка детского оборудования
15	Прочие работы			

Подпись:

Главный инженер



Л.В. Пичутина

Юрист консультант



Е.В. Фалийкина

Пачальник ПТО



А.А. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»



Н.С. Руденко

Мастер



Н.И. Гудкова

к.н.к.  Л.В. Пичутина