

47

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 115 ул. Московская
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 22 октября 2014

Общие сведения по строению

Год постройки 1964г.
Материал стен кирпичные
Число этажей 5 (пять).
Число подъездов 4 (четыре)
Наличие подвалов отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Л.В.Личугина, юрист-консульт Е.В.Фадеева, начальник ПТС А.А.Абрамова.,
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖОУ №15» в лице техника ООО ЖЭУ
15

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено. Наблюдается выветривание швов и переувлажнение стен.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Мож/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Наблюдается частичное разрушение и истирание поверхности кирпичных стен и переувлажнение. 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Капремонт 2011г 3.6 Разрушений не выявлено.		3.1 Требуется утепление наружных стен (поврежденной поверхности) по капитальному ремонту. 3.3 Требуется ток ремонт цоколя. Требуется кап ремонт шв. 3.4, 3.5
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостка	Капремонт 2011г		
6	Перекрытия			Ремонта не требуется.

	6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальные	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен кап ремонт в 2010г. 7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено. 7.4 Разрушений не выявлено. 7.6 Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 На этажных и межэтажных площадках частично разрушено цементное покрытие. 8.2 Произведена замена на стеклопакеты в 2013. Входные наружные двери металлические с домофонами, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины, дверные плинталеты не имеют достаточного крепления. 8.3 Наблюдается на потолках и стенах повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная окраска) надписи, разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя.		Требуется тек ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен кап ремонт в 2010г. 9.1 Выполнена замена стояков на полипропиленовые трубы. Разводящий трубопровод стальной, окрасочный слой разрушен, подвержен коррозии. 9.2 Запорная арматура заменена, в рабочем состоянии, неисправностей не выявлено.		Требуется кап ремонт разводящего трубопровода.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца. На лестничных клетках подъездов № 2, 4 - отсутствуют радиаторы. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.		Требуется кап ремонт.

	10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, неисправностей (разрушений) не выявлено, в рабочем состоянии. Трубы системы водоотведения имеют естественный износ, в процессе длительной эксплуатации жировые отложения затрудняют нормальную работоспособность и проходимость.		Ремонта не требуется. Требуется кислотная промывка выпусков до колодцев
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Потребительские электроустановки	Выполнен капремонт 2010г. Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 капремонт 2011г. 14.2 Детское оборудование отсутствует.		
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода имеют износ окрасочного слоя, подвержены коррозии		Требуется текущий ремонт, покраска

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги
Эксперт
Начальник ПТО
Обслуживаемая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Л.З. Пискугина
Е.В. Фадейкина
А.А. Абрамова
Е.В. Соловьева

*Старший по дому
Президент ТСО
"Московская 115"*

Слав

Орг

/орган РЧ/