

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 315к.4 ул.Московская
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга
2014г.

от «30» 09 2014г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1993
Материал стен панель
Число этажей 9
Число подъездов 2
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл.инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Пичугиной Л.В.
Юрист консультант Радченко Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		Произведена герметизация швов фундаментных блоков
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 40% Отштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 20%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная краска). Нарушений не выявлено		Требуется капитальный ремонт Меж/пан. швов Требуется тек. ремонт цоколя
	3.4 Балконы/людзии 3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено		
	3.6 Карнизы 3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Нет Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал нарушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Произведен ремонт в июле 2012г.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала,		Требуется капитальный

		произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.		Произведен ремонт подъездов в 2013г.
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской, нарушений не выявлено.		
	8.3 Отделка	Нарушений не выявлено		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы полипропиленовые, проведена замена магистрального трубопровода в 2012г.		Требуется текущий ремонт поквартирных стояков системы ХВС Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура нового образца, нарушений не выявлено Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Требуется текущий ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
	10.2 Радиаторы			
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.		Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		
12	Система канализации	Трубы чугунные. В некоторых местах на поверхности труб имеются трещины. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не		Требуется текущий ремонт Произведена промывка

		вывалено.		канализации в 2012г.
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая Производился частичный ремонт системы эл. снабжения в октябре 2012г. 13.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется (установлены патроны с лампочками), имеющиеся светильники разукомплектованы.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено Детское оборудование разукомплектовано.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия. Установка детского оборудования
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений		произведен ремонт в 2013г

Подпись:

Главный инженер

Л.В. Пичугина

Юрисконсульт

Е.В. Фареинко.

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С. Руденко

Мастер

И.И. Гудкова

Зам от по дому Богоугинова №6 кв 44