

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 32 П Свободы.  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 30 октября 2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1948
Материал стен	шлакоблоки
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	нет

**Результаты осмотра строения**

Комиссия в составе: директор ООО «УК МЖД Московского» Л.В. Ничутина,  
юрист консультант Фадеевина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.  
В присутствии: техника ООО ЖЭУ №15 Маркиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Шлакоблокные оштукатуренные.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	3.1 Капремонт выполнен 2010г. 3.2 проектом не предусмотрено 3.3 разрушений не выявлено 3.4 частичное разрушение балконной плиты. 3.5 металлический наблюдается разрушение красочного слоя 3.6 разрушений не выявлено	2мт.	Требуется текущий ремонт п 3.4, 3.5
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствуют.		
5.	<b>Отмостка</b>	капремонт выполнен 2009г.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное	6.1, 6.2 Перекрытие деревянное. Видимых разрушений и провисания потолков не наблюдается.		Ремонта не требуется

7	<b>Крыша</b>  7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Капремонт выполнен 2010г. по ФЗ 7.3 Заменены 2 листа шифера. 7.4 Отсутствует 7.5 Отсутствует 7.6 Разрушений не выявлено		Ремонта не требуется
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы 8.2 проемы: 8.3 отделка	8.1 В тамбурах имеется разрушение цементной стяжки.  8.2 Оконные рамы рассохлись, створки имеют перекосы. В нижней части дверного блока и полотна тамбурных дверей наблюдается гниение древесины, дверные полотна сгнили, имеют щели в притворах и перекосы.  8.3 На потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная краска), разрушение шпаклевочного слоя.		Текущий ремонт ✓
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, частичная замена.  9.2 Запорная арматура подвержена коррозии. Отключающие устройства по стоякам отсутствуют.		Требуется выполнить капремонт. ✓
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ПО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла.  10.2 Радиаторы старого образца.  10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена. Запорная арматура на зводе заменена 2011г.		Требуется выполнить капремонт ✓
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы системы водоотведения чугунные, наблюдается образование		Требуется кал.ремонт ✓

		микротрешины, имеет естественный износ.	
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка  13.3 Водное устройство  13.4 Поверхностные электрощиты	13.1; 13.2; 13.3; 13.4 <i>Система ЖКХ сдана ветхая - иссяк срок эксплуат. до кап. ремонта</i>	требуется кап. ремонт
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтизация дворовой территории  14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не выявлено  14.2 отсутствует	
15	Прочие работы	Обрезка кроны деревьев, снос аварийных деревьев.	По решению общего собрания собственников - текущий ремонт

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
 «УК МЖД Косковского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В. Гичугина



Е.В. Радченко



А.А. Абраксова



Т.В. Маркина