

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 79 ул.Л.Свободы
общего (осеннего) осмотра здания.

г. Калуга

от «15» сентября 2014 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1973г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.З. Пичугина

Бригадонсульт *Э.В. Радченко*

Начальник УТО А.А. Абрамова.

В присутствии: представителя ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Маркиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.		Требуется утепление наружных стен до периметру до уровня 1-го этажа без обрешетки.
	3.3 Поколь	3.3 Частичное разрушение штукатурного и красочного слоев в местах водосточных сливов		Требуется текущий ремонт п.3.3
	3.4 Балконы	3.4 Разрушение балконных плит хестами по арматуре по периметру плит		Требуется Капремонт - КВ. №20, 34, 64, 49
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Металлические. Разрушений не выявлено.		Текущий ремонт 7шт.

	3.6 Карнизы	3.6 Наблюдается частичное разрушение защитного слоя бетона карнизных плит.		Требуется текущий ремонт п. 3.6
4	Входы в подвал	Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки - 2 входа. Обрешетка и бруски подвержены гниению, покрытие смешанное, имеет разрушение. <i>Все ремонт, разрушений нет</i>		Требуется тек. ремонт.
5.	Отмостка	Выполнен капремонт в 2008г. Дефектов и разрушений не выявлено		Ремонта не требуется
6	Перекрытия 6.1 Чордачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ж/б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов.	Выполнена капремонт в 2008г. 7.1 Разрушений не выявлено 7.2 Разрушений не выявлено 7.3 Кровля шиферная. Разрушений целостности покрытия не выявлено. 7.4 Разрушений не выявлено. 7.5 Не предусмотрен проектом. 7.6 Визуально разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется. П.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
8	Подъезды 8.1 Полы	8.1 Наблюдается частичное разрушение цементной стяжки, плиточное покрытие разрушено, наблюдается отставание кафельных плиток. Ступени цокольного этажа имеют разрушение защитного слоя бетона по краям и металлического уголка.		Требуется капремонт п. 8.1, 8.2, 8.4
	8.2 Проемы	8.2 Тахтубирные двери деревянные не обесцвечиваются плоский притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. Рамы оконных проёмов рассохлись, створки не закрываются, оконные рамы имеют естественный износ, остекления частично из наборного стекла.		
	8.3 Отделка	8.3 Разрушений не выявлено.		
	8.4 Входные	8.4 Ступени входов в подъезд № 2,		

	площадки	3, 4 имеют частичное разрушение цементной стяжки. Входная площадка подъезда № 1 асфальтовая, имеет неровности, разрушения. Входная площадка подъезда № 2 имеет разрушение плиточного покрытия.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2008г. Дефектов и неисправностей не выявлено п.9.1, 9.2.		Ремонта не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2008г. Дефектов и неисправностей не выявлено п.10.1, 10.2, 10.3 <i>Чел дежиа отсутствует</i>		<i>т.р (ер.) устранение ущерба фп</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Наблюдается прорывание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, зашлакованность.		Требуется капремонт, испек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постаковые электрощиты	13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. 13.2 Требуется замена стояковой электропроводки. 13.3, 13.4 ВРУ старого образца, следы ремонта.		Требуется проведение капитального ремонта: перевод существующей сети электроснабже ния на повышенное напряжение с заженой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределител я пото

			устройства, установка аппаратов защиты.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выполнен капремонт асфальтового покрытия в 2009г., разрушений нет 14.2 Отсутствует	Ремонта не требуется п.14.1 п.14.2 - установка по рекламе собственников
15	Прочие работы:	Требуется покраска наружного газопровода Снос аварийных деревьев, обрезка кроны деревьев	Тех. ремонт

Подпись:

Глав. инженер ООО « УК МЖД Московского
округа»

Юрист консультант

Начальник ЛТО

Техник ООО «ЖЭУМС»

Л.В. Бичутина

А.А. Абрамова

Т.В. Маркина