

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 43 корпус 3  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 08 ноября 2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1978
Материал стен	кирпич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	имеется

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Бичугина, юрист-консультант  
О.В. Е.В. Фадейкина, начальник ПТО А.А. Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15», в лице техника  
Е.В. Соловьевой  
Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Ж/Б фундаментные блоки-нарушений не выявлено.		
2	<b>Стены</b>	Стены кирпичные. Наблюдаются выветривание раствора в кирпичной кладке.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка	3.1 Стены фасада выполнены из кирпича. Отдельными местами наблюдаются зигзагообразные трещины, целостность кирпича не нарушена. Торцевая сторона с правой стороны от входа в подъезд на уровне 4-го этажа утеплена методом нальивания и окрашена. Окрасочный слой разрушается.		п.3.1 Требуется обследование стен в зимний период при сильных морозах на предмет промерзания за счет срока текущего ремонта. Текущий ремонт-окраска утепления.
	3.2 Меж/пан. стены	3.2 Проектом не предусмотрено.		3.3 Требуется текущий ремонт цоколя.
	3.3 Цоколь	3.3 Наблюдается местами разрушение штукатурного слоя (штукатурки под «шубу») имеется зеленый налет в местах где отсутствовали водосточные трубы.		
	3.4 Балконы	3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит в кол-ве 2 шт. Значительное разрушение балконной плиты кв. № 17.		3.4 Требуется капитальный ремонт балконной плиты кв № 17.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырек входа в подъезд ж/бетонный, значительного разрушения бетонного заполнения нет. По периметру козырька имеется		3.5 Текущий ремонт-козырька входа в подъезд(покрытие, пр

	3.6 Карнизы	оцинкованная отделка, приымкание к стене нарушено, на кирпичной стене наблюдается увлажнение. Покрытие ветхое. 3.6 Карнизные плиты имеют нарушение окрасочного слоя	имыкание).
4	Входы в подвал	Имеются	
5.	Отмостка	Отмостка асфальтобетонное, наблюдается проседание, трещины, местами разрушена.	Требуется капремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.	Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Кровельное покрытие выполнено из наплавляемого материала, отдельными местами имеются вдутия. Примыкания к стенам парапета не герметичны. В местах отсеков антенн, фонарных стояков имеются отверстия. Дверной блок выходов на кровлю деревянный обит металлом. Наблюдаются механические повреждения, откосы, увлажнение поверхности, не закрывается в притвор. 7.4 Один стояк водосточных труб отсутствует. На других стояках отсутствуют отметки (3 шт.), прямые звенья (бип). местами имеется на свесах расхождение замкового соединения. Имеется металлическое ограждение крыши, окрасочный слой отсутствует. 7.5 Дымо-вентиляционные трубы покрыты ж/б плитами, имеют значительное разрушение до арматуры. Поверхность плит от разрушения закрыта оцинкованным покрытием в виде козырьков. Дымо-вентиляционные трубы выполнены из кирпича, оштукатурены. Разрушение кирпичной кладки и штукатурки нет.	Требуется текущий ремонт примыкания, покрытия отдельными местами, смена дверного блока, восстановление водосточного стояка, установка недостающих элементов водосточных труб, ремонт замков свесов. Окраска металлического ограждения.
8	Подъезды 8.1 полы	8.1 Входная дверь-металлическая с домофоном-на исправностей не заявлено, имеется истергость, загрязнение окрасочного слоя. Дверной блок входа в узел имеет механические повреждения, откосы частично разрушены (отвестия в кирпичной кладке)	Требуется выполнить текущий ремонт п. 8.1, 8.2, 8.3, п. 3.4 замена почтовых ящиков (по мере необходимости и по решению собственников).
	8.2 проемы	8.2 Оконные рамы на л/клетках деревянные, рассохлись не открываются, частично забиты гвоздями, запорные устройства отсутствуют, окрасочный слой загрязнен.	<i>в работе</i>

	8.3 отделка 8.4 Почтовые ящики	8.3 Отделка подъездов-на стенах наблюдаются трещины в штукатурном слое, разрушение штукатурного, шаклзочного слоя.Механические повреждения на стенах.На 5-ом этаже на стенах и потолке в районе оконного проема имеются желтые старые разводы(сухие) от протечек с кровли.Окрасочный слой посыпок стен загрязнен.Полы из плитки значительных нарушений нет.8.4 Почтовые ящики имеют деформацию дверок.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы  9.2запорная арматура	9.1 Трубы стальные оцинкованные на трубах наблюдается коррозия металла,изоляция труб отсутствует.Общедомовой счетчик учета холодного водоснабжения отсутствует.Вводные задвижки чугунные 2 шт. (старые) 9.2 Вентили на стояках часть чугунных и бронзовые частично не работают.(Зат.40мм,4 стояка 32мм)Утечек в системе нет.	Требуется капремонт п.9.1,9.2.Истек срок эксплуатации труб.Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения (261-Ф8)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах ориентировочно 15 м/п Венциля имеют ржавчину,накиль,в нерабочем состоянии,спускные краны отсутствуют.  10.2 Радиаторы старого образца.  10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии не подлежит ремонту	Требуется выполнить текущий ремонт при подготовке к зиме по замене запорной арматуры,установка спускных кранов,ремонт утепления,установка отопительного прибора на л/клетке 1-2 этажа.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы системы канализации - чугунные в рабочем состоянии, капитальный ремонт не выполнялся, наблюдается коррозия металла.	Требуется капремонт
13	Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая электропроводка 13.3Вводное устройство 13..4Поэтажные электроцентры	Стойковая эл.проводка медная, в связи с длительной эксплуатацией наблюдается потеря эластичности изоляции проводов  Входно-распределительное устройство старого образца, установлены главные вставки, песочные вставки частично отсутствует.Автоматические выключатели старого образца.  Электропроводка в щитах на	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: Переход с существующего системы электроснабжения на повышенное напряжение со смешанной проводов с алюминия на медь (170 постановление о Г 27.09.2003г.» правила и нормы

	<p>квартиры алюминиевая, имеется медная, имеются скрутки, частично отсутствуют поквартирные счетчики, а так же имеются счетчики старые.</p> <p>Освещение над входом в подъезд имеется. Установленный светильник РКУ на фасаде дома в нерабочем состоянии, напряжение отсутствует.</p> <p>Освещение в подвале на 220 Вт, понижающий трансформатор отсутствует. Проводка находится в ветхом состоянии, наблюдается провисание проводов, напряжение на большую часть светильников отсутствует.</p>		<p>тех.эксплуатации ЖФ) Установка в подвале понижающего трансформатора. Установка энергосберегающих светильников (261-ФЗ) Капитальный ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении. Текущий ремонт (первоочередные до кап.ремонт) Замена ВРУ Ревизия в подвальных эл.щитах (замена установка автоматов, ревизия проводов).</p>
14	<p>Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>14.2 Детское оборудование</p>	<p>14.1 Асфальтобетонное покрытие – наблюдаются выбоины, трещины, разрушение бордюрного камня. Трубы фасадного газопровода имеют разрушение красочного слоя, следы коррозии.</p> <p>14.2 отсутствует</p>	<p>Требуется капримонт</p> <p>Решение собственников.</p>
15	Прочие работы	Телсантехники закреплены,	

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа»

Юрист консультант  
Начальник ШТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

*старое*

*Dz*  
Л.В.Пичугина

*Jay*  
Е.В.Фадейкина  
А.А.Абрахова

*E.V.Solozzeva*  
Е.В.Соловьева

*Акт введен в эксплуатацию  
для ознакомления*