

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 41 ул. В. Никитиной
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «19» 09 2014

Общие сведения по строению

Год постройки 1972
Материал стен кирпич
Число этажей 5
Число подъездов 4
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МХД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены из силикатного кирпича, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	Представляет собой кирпичную кладку. Повреждений не установлено		Требуется восстановление покрасочного слоя фасада, утепление стен кв. №15, 16, 11, 3, 4, капитальный ремонт
	3.2 Меж/панельные	Нет		
	3.3 Цоколь	Произведен ремонт в 2012г.		
	3.4 Балконы	Из железобетонных плит, имеют разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии в квартирах: 36, 35, 2, 10, 31, 44, 57, 14, 59		Требуется капитальный ремонт балконных плит.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Произведен ремонт в 2012г.		
	3.6 Карнизы	Нарушений не выявлено		
	3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая. Нарушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Выполнена капитальный ремонт в 2012г.		

6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровельное покрытие крыши выполнено из наплавляемого материала. Местами наблюдается вадутия, трещины и отслаивание кровельного материала от поверхности кровли, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Наблюдается частичное нарушение прымывания кровли к парапету.		Требуется капитальный ремонт кровли.
8	Подъезды 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт подъезда и л/клеток
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют, наблюдается перекос и неплотное прымывание оконной коробки, гниение древесины.		
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (шебелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Ограждение л/маршней металлическое с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения. На площадках л/маршней наблюдается разрушение цементной стяжки.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии. Произведена замена участка труб по квартире №11, №43, 34, 37, 40.		Требуется текущий ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не выявлено. Запорная арматура на воде в дом старого образца Общедомовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, окрасочный слой нарушен.Произведен ремонт участка труб в 1п-де -бм/п. Узел учёта тепловой энергии отсутствует. Произведен частичный ремонт		Требуется текущий ремонт системы ЦО. Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)

	10.2 Радиаторы	бм. Произведен ремонт в подъезде №2, №4 на л\клетке.	
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет	
12	Система канализации	Трубы чугунные. Ненарушенных не выявлено.	
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено. Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.	По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня.
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.	Установка детского оборудования
15	Прочие работы		

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер



Л.В.Пичугина



Е.В.Радикина



А.А.Абрамова



Н.С.Руденко



Н.И.Гудкова

составлено кв.бр.-43 Результат новая ИК