

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном жилом доме № 26 Ул. Ленина
общего (весеннего) осмотра

Г.Калуга

от 20 марта 2012г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 г.

Материал стен панельный

Число этажей 5 эт.

Число подъездов 4 подъезда

Наличие подвалов тех. подполье

Комиссия в составе

Гл. инженер ООО «УК «МЖД Московского округа» г. Калуги Л.В.Личугина

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

Инженер ПТО Базулкина В.Д.

В присутствии: Директора ООО «ЖЗУ-15» Коляскиной Л.Е.

Члена инициативной группы

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1.Фундамент	Не обследовался	
2.Цоколь	цокольная часть дома - отштукатурена, окрашена, наблюдается разрушение штукатурного красочного слоя	Требуется выполнить текущий ремонт цоколя
3.Фасад	3.1 Стены фасада панельные, местами (ориентировочно 10%) наблюдаются разрушение верхнего отделочного слоя панели просвечивается арматурная сетка, отверстия от арматуры, ржавые подтеки на панелях. Стеновые панели окрашены краской на водной основе- наблюдается разрушение красочного слоя (более 60%). 3.2 Швы между панелями - верхний штукатурный слой в трещинах, герметизация нарушена 3.3 балконные плиты в кол-ве 6шт. имеют значительное разрушение (расложение) бетонного заполнения по периметру плиты 3.4 в 13-х плисах не значительное по краям плиты разрушение стяжки 3.5 Карнизные плиты в исправном состоянии 3.6 Козырьки над входами в подъезды- металлические, конструкция козырьков в исправном состоянии, наблюдается шелушение	Требуется капитальный ремонт фасада П.3.1-ремонт и окраска стеновых панелей П.3.2 Ремонт герметизации межпанельных горизонтальных и вертикальных швов 3.3 Ремонт балконных плит-6 шт., с изготовлением проектно-сметной документацией Требуется текущий ремонт- п.3.3 Ремонт балконных плит в кол-ве 13-х шт. 3.5 Окраска металлических козырьков

4. Отмостка	окрасочного слоя. Отмостка -асфальтобетонная, наблюдается проседание, трещины более 50% разрушена	4.Требуется капитальный ремонт отмостки
5.Крыша	5.1 Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов -выявлено местами трещины в листах ориентированно на поверхности 30м2, не герметично примыкания вокруг труб дымоходов, 5.2 Водосточные трубы оцинкованные. Отсутствуют прямые звенья труб - 7шт Отметок - 7 шт 5.3 Стояки фановых труб не выведены наружу за границу кровли 5.4 Слуховые окна (5шт) Отсутствуют рамы и остекление в 3-х слуховых окнах 5.5 Наблюдается разрушение кирпичной кладки, вывстривание раствора в кирпичной кладке труб дымоходов. Трубы вент. каналов снаружи за кровлей обшиты черным металлом - защитный окрасочный слой отсутствует	Требуется текущий ремонт п.5.1, 5.2, 5.4, Капитальный ремонт п.5.3-вынос фановых труб за кровельное покрытие согласно правилам и нормам п.5.5-ремонт труб дымоходов ≈ 120, р.
6.Подъезды	6.1 Входные двери -металлические с домофонами - неисправностей не выявлено. Тамбурные двери - деревянные, наблюдается механическое повреждение дверных полотен, двери не закрываются в притвор, шелушение, растрескивание окрасочного слоя, отсутствует остекление дверных полотен 6.2Оконные рамы на л/клетках - не открываются, рассохлись, наблюдается следы намокания и механического повреждения рам, 2 контур рам местами отсутствует, остекление выполнено из составного стекла, 1 контур застеклен полностью. 6.3 Металлическое ограждение-местами отсутствуют вертикальные элементы ограждения, 6.4Отделка подъездов - В под. №3,4 выполняется ремонт. В подъезде №1,2 наблюдается разрушение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоя стеновых панелей, потолков, окон, дверей, мет. Ограждения л/клеток 6.5Входные площадки тамбуров и л/клеток- наблюдается разрушение цементной стяжки полов	Требуется капитальный ремонт 6.2 Смена оконных заполнений л/клеток Требуется текущий ремонт 6.2, 6.3, 6.4-под. №1, 2, 6.5
7.Канализация	Трубы системы канализации - чугунные - видимых разрушений нет	Ремонт не требуется
8.холодное	Трубы стальные из черного металла	Требуется капитальный

водоснабжение	наблюдается значительное повреждение коррозией «шуба» труб, запорная арматура, заклинившая в нерабочем состоянии, окрасочный слой отсутствует, изоляция труб отсутствует Обще-домовой счетчик учета холодного водоснабжения отсутствует	ремонт системы холодного водоснабжения Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения(261-ФЗ)
9. Система центрального отопления	9.1 Магистральная разводка трубы стальные не оцинкованные, местами трубы подвержены коррозии, имеются места ремонта, частично отсутствует изоляция 9.2 Отопление на л/клетке под. №1,2 отсутствует 9.3 Отопительные приборы - чугунные радиаторы- старого образца, местами между внешними радиаторов видны ржавые подтеки 9.4 Узел учета системы ЦО отсутствует	Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального отопления в п.9.1,9.2,9.3-истек срок эксплуатации 9.4 Установка узла учета тепловой энергии(261-ФЗ)
10. Системы электроснабжения	10.1 Вводно-распределительное устройство и щитки на л/клетках-развукомплектованы, проводка в щитках на скрутках 10.2 Стойковая проводка алюминиевая, наблюдается потеря эластичности изоляции проводов 10.3 автоматические выключатели старого образца (пробки) 10.4 Освещение над входами в подъезд (2 уличных светильника «Кобра») в рабочем состоянии 10.5 Освещение в подвале имеется (установлены патроны с лампочками) провода на скрутках 10.6 Вводной кабель от системы Гор. электросети от 2-х фаз	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с изготовлением проектно-сметной документации; перевод существующего системы электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (170 постановление от 27.09.2003г. «правила и нормы тех эксплуатации ЖФ) в т.ч. вынос стояковой электропроводки из квартир на л/клетки .
11. Благоустройство	11.1 Асфальтобетонное покрытие - выполнялся ремонт в 2008г.	11.1 Ремонт не требуется
12. Прочие работы	Трубы газопровода по фасаду дома -нарушен окрасочный слой	Текущий ремонт окраска газопровода по фасаду дома

Подпись:

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрист консульт

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Е.Алдохина

Начальник участка №15

Л.Е.Калиаскина