

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 27/25 ул. Пухова
общего (весеннего) осмотра здания
Г.Калуга

от «5» апреля 2012г.

Год постройки 1932 **Общие сведения по строению**

Материал стен кирпичные оштукатуренные

Число этажей 4

Число подъездов 7

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Личугиной Л.В.

Юрисконсульт Усаченко О.В.

Начальника ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: начальника участка №21 Мельниченко Т.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Выполнен капитальный ремонт в 2010г. без ремонта балконов. <i>Но частично обнаружены изукрученные и оторвавшиеся</i> Выполнен капитальный ремонт в 2011г. Неисправностей не выявлено. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя, обнажение арматуры балконных плит, коррозия металлических конструкций 1,2,3,4,5,7 козырьки металлические. Наблюдается отслоение окрасочного слоя. Над входом в 6 подъезд козырек отсутствует. Требуется установка козырька.		<i>Диагностика по зданию</i>
4	Входы в подвал	Крыша над входом отсутствует, штукатурка на кирпичных стенах осыпалась.		Капитальный ремонт (есть решение суда) Текущий ремонт Текущий ремонт

5.	Отмостка	Выполнен капитальный ремонт в 2011г. На входе в 1-й подъезд порог цепляет металлическую дверь. Требуется снять слой бетона на порожке.		<i>Тем. решено</i>
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капитальный ремонт с заменой обрешетки и укреплением стропильных ног в 2011г. Неисправностей не выявлено.		
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Наблюдается разрушение штукатурного слоя стен и потолков, отслоение окрасочного слоя на стенах и дверях. Оконные блоки заменены на стеклопакеты в 2011 году	7 шт.	Требуется выполнить текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта с применением сварочных работ. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозией	581пм	Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (подвал, стояки) п.9.1; п.9.2 (есть судебное решение)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, наблюдается коррозия труб, отсутствие покрасочного слоя, отсутствие частично изоляции 10.2 Радиаторы старого образца 10.3 запорная арматура подвержена коррозией, ремонту и ревизии не подлежит. Прибор учета отсутствует.	400пм	Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального Отопления (магистральная разводка, стояки) п.10.1; п.10.2 истек срок эксплуатации; п.10.3 (есть судебное решение)
11	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии Трубы чугунные, капитальный ремонт не выполнялся		Капитальный ремонт, истек срок эксплуатации

12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электроощты	13.1; 13.2 Наблюдается ветхая проводка в связи с длительной эксплуатацией 13.3 ВРУ замонено в 2012г. 13.4 Поверхностные электроощты не обеспечивают защиты при перегрузке		Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства (есть судебное решение).
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Имеется разрушение асфальтового покрытия (трещины, выбоины), бордюрный камень отсутствует 14.2 Требуется установка детского оборудования.	450м ²	Требуется выполнить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня.
14	Прочие работы			

Подписи:

Члены комиссии :

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Е.Алдохина

Начальник участка

Т.И. Мельниченко