

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 12 Ул. Чичерина
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 24 апреля 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1936

Материал стен кирпич

Число этажей 4

Число подъездов 5

Подвалы есть

Результаты осмотра спроекти

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК ЖЛ Московского округа» г.Калуга Л.В.Пичугиной

Юрист консульта Усаченко О.В.

Бухгалтера ПТО Апухиной А.В.

В присутствии: обслуживающей организацией ООО «Участок №21» в лице директора
Руденко Н.С., начальника производства Никоновой Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
Сооружений, элементов наружного благоустройства

# н/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места (места дефекта)	Объем	Решение о принятых мерах (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные		
3	Фасад			
	3.1 фронтальная стенка	3.1 Появляются трещины по штукатурному слою, разрушение штукатурного слоя, размытие окрасочного слоя, металлические полосы по периметру стены, 100% наблюдается коррозия, имеются места замены со стороны двора. <i>Разрушение кирпичной шахты, отрывание в рабочем</i>	80%	Требуется капитальный ремонт п. 3.1, 3.3 - (при ремонте фасада), 3.4, 3.6.
	3.2 меж/ант. швы			
	3.3 цоколи	3.3 Оштукатурен, наблюдается местами отслоение штукатурного слоя, трещины по штукатурке, разрушение окрасочного слоя, <i>разрушение кирпичной шахты,</i> <i>отрывание в рабочем</i>		
	3.4 балконы	3.4 Наблюдаются разрушение балконных плит до арматуры в кол- ве 6 шт., на отдельных балконах отслоение штукатурного слоя.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырек над входом во 2-ой подъезд установлен в 2011г.		
	3.6 карнизы	3.6 Разрушение штукатурного и окрасочного слоя.		
4	Входы в подвал	Выполнен ремонт в 2010 году, неисправностей не выявлено.		

5.	Отмостка	Местами имеются места ремонта, частично наблюдается разрушение асфальтового покрытия, проседания, трещины.	80%	Капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажные 6.3 подвальные	Ненадежность не выявлено.		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровли 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы эвак. каналов и льнокодов	7.1, 7.2 наблюдаются следы намокания, гниение деревянных конструкций. 7.3. Крыша выполнена из черного металла с покрытием из наплавляемого материала, по желобам и спускам наблюдаются сухие следы протечек 7.4. Водосточные трубы оцинкованные. 7.6. Трубы кирличные, наблюдается разрушение штукатурного слоя.	100%	Капитальный ремонт, п. 7.1, 7.2, 7.3. Текущий ремонт
8	Подъезды 8.1 щели 8.2 просмы 8.3 отделка	8.1. Бетонные, наблюдаются местами выбоины и разрушение бетонного слоя. 8.2. Оконные блоки имеют не плотный приговор, местами счищено, разрушение оконных переплотов. Тамбурные двери москвичами имеют перекос, не плотный приговор, следы ремонта, отслоение красочного слоя, в 4-ом подъезде тамбурное отделение отсутствует - демонтировано. Стены подъездов имеют местами отслоение штукатурного и красочного слоя, испачканы краской, грязные.		Капитальный ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнена капитальный ремонт в 2008г. ФЗ-185, ненадежности не выявлено.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ПС 10.2 Гидроагрегаты 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Розлив центрального отопления под 3, 4, 5 подъездами заменены на новые металлические трубы в 2008г. с заменой запорной арматуры без замены стояков. Трубы под 1, 2 подъездами, стояковая разводка, обогревательные приборы в квартирах имеют следы ремонта, хомутки, коррозия металла, отслоение в подъездах отсутствует. Установлен прибор учета ЦО п. 2008г.		Требуется капитальный ремонт

11	Система канализации	Система канализации по подвалу, стояковая разводка имеет скоты, местами трубы поддержаны глини, фановые стояки местами гнилые.	1008	Требуется капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1 Сетевая электроштрободка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Звуковое устройство 12.4 Постажные склянки	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., ФЗ-185, исправностей не выявлено.		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1. Выполнен капитальный ремонт с устройством парковки в 2011г. Исправностей не выявлено. 13.2. Отсутствует.		
14	Прочие работы	Газовые трубы ф76, проложены по дворовой части фасада. Наблюдаются значительное отслоение окрасочного слоя.		Рекущий ремонт

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Н.З.Пичугина

Брилконсульт

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Р.Алдохина

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Начальник производства

Н.А.Никанова

*ХБ № 84
С. М. Родионов* *Н. В. Ильинов*