

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 2/7 Ул. Чичерина  
общего (всесоюзного) осмотра здания

г.Халуза

от «22» апреля 2013г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1961

Материал стен кирпичные

Число этажей 4

Число подъездов 3

Наличие подвалов отсутствует

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**

Гл. инженера ООО «УК МЖС Московского округа г.Халузы» Щичуриной Л.В.

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальника ПТО Аллохиной А.В.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., начальника уп-ка Зиконовой Н.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение с принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Выветривание раствора в кирпичной кладке, требуется утепление торцевых квартир 1,3 подъезды, в кв.№12 утепление выполнено.		Капитальный ремонт
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 поколы 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	Выветривание раствора в кирпичной кладке, требуется утепление торцевых квартир 1,3 подъезды, в кв.№12 утепление выполнено.  Разрушение бетонного заполнения по периметру ж/б плит до арматуры, арматура, металлическое ограждение подвержено коррозии  Металлические, неисправности телескопич.	Более 60%	Капитальный ремонт балконных плит
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствует подвал		
5.	<b>Отмостка</b>	Неисправностей не выявлено		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2межэтажное	Неисправностей не выявлено		

*Неисправности все  
выведены из*

	6. Знодрельное			
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карнизы 7.7 Трубы зонт, каналов и дымоходов	Ненадежностей не выявлено		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Наблюдаются выбоины в цементных полах 8.2 Стеклопакеты установлены в 2012г. Ненадежностей не выявлено 8.3 Во 2-ом подъезде на стенах и потолках наблюдается разрушения шпаклевочного и окрасочного слоя	1, 2, 3 под.	Текущий ремонт подъездов.  Текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	В 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры, выполнена замена ввода от колодца. Ненадежностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления	В 2010г. выполнен капитальный ремонт по замене З/арматуры, верхнего и нижнего розливов. По стоякам и квартирам замены не производились. Трубы стояков стальные, местами наблюдается коррозия труб, 10.2 Радиаторы чугунные, старого образца В рабочем состоянии,		Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального отопления п.10.1; п.10.2- истек срок эксплуатации,
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено		
12	Система канализации	Наблюдаются сколы, трещины, отверстия, следы ржавчины, провисание трубопровода, ослабление мест рас трубного соединения		Капитальный ремонт, истек срок эксплуатации

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Постажные электроплиты	В 2010г. выполнен капитальный ремонт, неисправностей не выявлено.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт в 2010г., неисправностей не выявлено.  Отсутствует детское оборудование.	
15	Заросшие работы		

**Подпись:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

О.В.Усаченко

Заместитель начальника НТО

А.Е.Алдохина

Директор ООО, Участок №21

И.С.Руденко

Наг. про. въз.

Н.А.Никонова

кв №14  
с. по розни.

16.05.15

Руденко И.С.

Брага В.В.