

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 20 Ул. Чичерина
общего (зеленого) осмотра здания

Г. Калуга

от 10 апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1954
Материал стен кирпич
Число этажей 4
Число подъездов 3
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Г. В. Пичугиной
Экспонсульт Усаченко О.В.
Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации в лице директора Руденко Е.С.
Начальника производства ООО «Участок №1» Никоновой Е.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования и строений, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	Фундамент	Не обследовался		
2.	Стены	Кирпичные, штукатурочные, в 2010г. выполнен капитальный ремонт по решению суда.		
3.	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. здн 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	Штукатурка с окраской фасада краской на водной основе, в 2010г. выполнен капитальный ремонт по решению суда. Железобетонные, изуроченные, обрушившиеся, облицованы кирпичом, не выровнены, не заштукатурены.	2 шт.	Текущий ремонт
4.	Входы в подвал	1 и 3 подъезды входы под лоджиями квартир, 2 подъезд - козырек созведен с пристройкой к магазину. нарушенный не восстановлен. В подъездах		
5.	Отмостка	Наружное ограждение не восстановлено.		
6.	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ненесправностей не выявлено		
7.	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент. каналов и дымоходов	Крыша шиферная. В 2010г. выполнен капитальный ремонт с ремонтом обрешетки, стропильной системы, установкой новых водосточных труб.		Текущий ремонт
8.	Подъезды 8.1 полы:	8.1.Бетонные, наблюдается местами выбоины и разрушение бетонного		Капитальный ремонт

	8.2 проемы	слом. 8.2. Оконные блоки имеют по плотный призвод, местами скривлены, разрушение оконных переплетов. Тамбурные двери местами имеют перекос, не плотный призвод, следы ремонта, отслоение окрасочного слоя.		
	8.3 отделка	8.3. Стены подъездов имеют местами отслоение штукатурного и окрасочного слоя, испещаны краской, грязные.		
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы прошивленные, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой разводки по подвалу, стояков и запорной арматуры. Несправностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы пропиленовые, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой, запорной арматуры, верхнего и нижнего ревизий, стояков и радиаторов по квартирам. Несправностей не выявлено.		
11	Канализация	Бурные, местами наблюдается коррозия металла, сколы и трещины		Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Сигнальная электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Погружные электрощиты	Электропроводка алюминиевая, изолирующая оплётка ветхая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Вводные щиты на квартиры и ВРУ не укомплектованы, старого образца.	100%	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации, не соответствует новым ПЭУ <i>неисправности супр</i>
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дороговой территории 13.2 Детское оборудование	Имеется разрушение асфальтобетонного покрытия, ямы и трещины, бордюрный камень отсутствует. Детская площадка отсутствует.		Капитальный ремонт.
14	Прочие работы	Бетонная площадка металлическая, наблюдающееся отслоение окрасочного слоя.		Сокупный ремонт.

Подпись:

Гл. инженер

Эрикконсульт

Начальник ЛТО

Директор «Участок №21»

Начальник *нроц-ва*

Ст. по земл. кв №28 ГБРЗ

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

Л.Л.Аллохина

В.С.Руденко

Н.А.Никонова

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко