

**АКТ**  
проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 17 ул. К.Либкнехса  
общего (внешнего) состояния здания

г. Калуга

от 15 апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки – 1969 год

Материал стены – панелистик

Число этажей – 5

Число подъездов – 3

Виды кровель – тесоподполье

Результаты осмотра фасада

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер ООО «УК МЖТ Московского округа»

Личутина Г.Б.

Срисконсульт Усаченко С.В.

Помощник НГО Альдокина А.Р.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ХОУ №15», в лице начальника Альдокина А.Р.

Результаты осмотра отреставрированных конструкций, инженерного оборудования и  
оборудования, элементов наружного благоустройства (визуальный)

| №/п | Назначение конструктивных элементов и оборудования  | Описание состояния или краткое описание дефектов с указанием примерного объема работ и места (дефекта)   | Объем       | Районно-хозяйственное<br>предприятие мор (изыскательский или текущий ремонт) |
|-----|---|--|-------------|--|
| 1   | Фундамент   | Не обследован.   |             |  |
| 2   | Стены   | Линейные – разрушений не выявлено  |             |  |
| 3   | Фасад<br>3.1 наружный отделка<br>3.2 меж/пан. швы<br>3.3 цоколь<br>3.4 балконы<br>3.5 Козырьки<br>входов в подъезды<br>3.6 чистка | 3.2 разрушение ухватников швов<br>3.4. наблюдается разрушение балконочных плит до арматуры по всему периметру с заменой экранов.<br>3.3 местами отслоение птукатурного и окрасочного слоя<br>3.5 выполнена капитальный ремонт 2011г. Разрушений не выявлено.<br>3.6 разрушений не выявлено | 60%<br>100% | Капитальный<br>ремонт<br>п.3.2, 3.3, 3.4,                                    |
| 4   | Входы в подвал  | Э вход в подвал полностью из гольмода разрушений не выявлено   |             |  |
| 5.  | Отмостка  | Выполнена капитальный ремонт 2011г.  |             | Ремонт по<br>требуется   |
| 6   | Перекрытия<br>6.1 чердачное   |  |             |  |

|    |   |  |      |  |
|----|---|--|------|--|
|    | 6.2неконтактное<br>6.3подкатное   | Разрушение не выявлено   |      |  |
| 7. | Крыша<br>7.1стригина<br>7.2обрешетка<br>7.3кровель<br>7.4восточные<br>Трубы<br>7.5 внутренний<br>воздушок<br>7.6 Трубки вент.<br>каналов и<br>дымоходов | п. 7.3. Рубкалист, наблюдается<br>трещины, набольшие воздушные<br>сплошения листов.  | 60%  | текущий ремонт<br>п.7.3,   |
| 8  | Подъезды<br>8.1 полы<br>8.2 проемы<br>скосные<br>8.3. входные<br>двери в подъездах<br>8.4 отделка   | п.8.2. оконные блоки в проемах на<br>пл/клинических наблюдаются расщепление<br>скосных рам и неплотное примыкание<br>к скосной коробке. Настилаются<br>местами разрушение окрасочного<br>слоя. Разрушение ступеней<br>жестких морозой<br>п.8.3. металлические с кольевым<br>замком.<br>8.4 разрушений не выявлено. |      | Требуется<br>калибровочный<br>ремонт п.п 8.2<br>истек срок<br>эксплуатации.    |
| 9  | Система<br>холодного<br>водоснабжения<br>9.1напорные<br>трубы<br>9.2запорная<br>арматура  | 9.1, 9.2 пруды, запорная арматура<br>подвержены коррозии.  |      | калибровочный<br>ремонт.<br>Истек срок<br>эксплуатации                         |
| 10 | Система<br>централизованного<br>отопления<br>10.1 Трубы ЦО<br>10.2 Радиаторы<br>10.3 Запорная<br>арматура<br>10.4 ВОГВ                                  | Трубы стальные, имеются<br>многочисленные места ржавчины,<br>наблюдаются коррозия металла,<br>радиаторы старого образца.<br>Запорная арматура частично в<br>исправочном состоянии.   |      | калибровочный<br>ремонт<br>п.10.1,10.2,10.3<br>истек срок<br>эксплуатации      |
| 11 | Система горячего<br>водоснабжения<br>11.1 Трубы ГВС<br>11.2 Запорная<br>арматура  | не предусмотрена.  |      |  |
| 12 | Система<br>котализации  | наблюдаются трещины, сколы,<br>коррозия труб.  |      | калибровочный<br>ремонт.<br>Истек срок<br>эксплуатации                         |
| 13 | Система<br>электроснабжения<br>13.1 световая<br>электро проводка,<br>светильники  | 13.1 Стакановая проводка<br>алюминиевая, сочленение проводов в<br>стыках с дополнительной изоляцией  | 100% | калибровочный<br>ремонт- поэтом<br>существующей<br>системы в<br>именно<br>себя |

|    |  |   |      |   |
|----|--|---|------|---|
|    | 13.20 Использование электропроводки      | Современных приборов не обеспечивают защиту при перегрузках.                          |      |   |
|    | 13.3 Всестороннее устройство             | 13.2 Требуется замена стояковой скелетопроводки, <del>помогите исправить пробои</del> |      | изолируемых и стяжковых проводов и увеличение их сечения, установка изолированных скелетопроводов с отключающимися устройствами на кабели, установка изолированных скелетопроводов с заменой изолированием и установка выключателей на зажимах. |
|    | 13.4 Поверхностные электроплиты          | 13.3 Всестороннее устройство старого образца, разукомплектовано.                      |      | Согласно Техзаключению №170 от 27.09.2007г. (Приложение №3)   |
| 14 | Благоустройство                          |   |      |   |
|    | 14.1 Асфальтирование дворовой территории | 14.1 имеются выбоины и ямы, разрушение бордюрного камня                               | 1003 | Капитальный ремонт п. 14.1, 14.2, 14.3 — по решениям собственников  |
|    | 14.2 Деревянное оборудование             | Отсутствует   |      |   |
|    | 14.3 Балконая площадка                   | Отсутствует   |      |   |

**Подпись:**

Главный инженер ООО «УК УЖИД  
Московского округа»

Юрист-консультант

Заведующий №170

техник ООО «УЖИД №15»

Л. В. Шчутина

О. В. Устименко

А. Е. Альбухина

Н. Б. Асокова