

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 9 ул. Константиновых  
объекта (всеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 20.04.2013г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1969  
Материал стен панель  
Число этажей 5  
Число подъездов 4  
Наличие подвалов подвалы

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК ЖДЛ Московского округа» Л.В. Пичугиной  
Юрист консультанта Успенко О.В.

Заместителя главного инженера А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок № 21» в лице директора  
Руденко Н.С., начальника производственной Пиконевской Н.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования, сооружений, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2.	<b>Стены</b>	Стены панельные, видимых повреждений не установлено.		
3.	<b>Фасад</b>			
	3.1 Естественная отделка			
	3.2 Жел./лан. швы	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, окрашивание 50%		Требуется <b>КОР.</b> ремонт
	3.3 Деколь	Бетонный, покрашен. Наблюдается разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска)		Требуется <b>ТБК</b> , ремонт деколя
	3.4 Балконы	Нарушений не выявлено		
	3.5 Козырьки эховов в подъезд	Металлические, без стоек. Нарушений не выявлено		
	3.6 Карнизы	Видимых нарушений не выявлено		
	3.7 Газовые трубы по фасаду	Требуется окраска газовых труб		текущий ремонт
4.	<b>Входы в подвал</b>	Нарушений не выявлено		
5.	<b>Отмостка</b>	Из асфальтового покрытия, нарушений не выявлено.		Произведен ремонт в 2012г.
6.	<b>Перекрытия</b>			
	6.1 Чордачное			
	6.2 Межэтажное			
	6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		

7	Крыша 7.1 7.2	Барщений не выявлено. <i>периодическое падение изоляции по арматуре</i>	Капитальный ремонт произведен в ноябре 2011г. ком. рем. ф.1.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Шроемы 8.3 Отделка	Видимых нарушений не выявлено Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамки деревянные, окрашены масляной краской. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют. На стенах и потолке наблюдаются значительные повреждения красочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шаклиевочного и штукатурного слоя.	Требуется текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Магистральный трубопровод полипропиленовый, находится в рабочем состоянии. Нарушений не выявлено. Стойковые трубы из пропилена в рабочем состоянии.  Запорная арматура на стояках нового образца, в рабочем состоянии, нарушенный не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Общо - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.	Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.  Узел учёта тепловой энергии отсутствует  Отопление на л/к отсутствует  Запорная арматура на стояках более 70% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.	Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз) Восстановление отопления на л/клетках.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет	
12	Система канализации	Трубы пластиковые. Нарушений не выявлено.	

13	Система электроснабжения	13.1 Людно-распределительное устройство землино. 13.2 Стойковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца. 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенную нагрузку, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Наружный не выявленно	Произведен ремонт в 2012г.
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.	Установка детского оборудования

Подпись:

Л. В. Бичугина

Юрисконсульт

Бачалинник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Начальник производства

Л. В. Бичугина  
Л. В. Бичугина

Л. В. Бичугина

О. В. Усаченко

А. Е. Алдохина

Е. С. Руденко

Н. А. Никонова

Л. В. Бичугина

О. В. Усаченко

А. Е. Алдохина

Е. С. Руденко

Н. А. Никонова