

АКТ

пропорку состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 54 ул. Ленина
общего (всесезонного) осмотра здания.

г. Калуга

от 13 марта 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 г.

Материал стен кирпичные

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 3 (три)

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Г.В. Пинчукова

Юрист консультант Усаченко С.В.

Лачинский А.Р. Аудитор А.Р.

В присутствии: ЖСК № 15 в лице Колокольниковой Н.Е.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефектов с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем ремонта с приятием мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.	
2	Стены	Барутные - кирпичные.	
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Наблюдается нарушение окрасочного слоя (известковая краска). Б.кв. 60 согласно акту обследования в зимний период наблюдается промерзание стены в жилой комнате. Разрушение окрасочного слоя оконных рам на л.кв с барутной стороны.	Капитальный ремонт п.3.1 - утепление сруба; 3.4, <i>тек. ремонт п.3.3</i>
	3.2 Художественные изы	3.2 По проекционному проекции.	
	3.3 Декор.	3.3 Разрушение окрасочного слоя декора, отслоение штукатурного слоя <i>штукатур</i>	
	3.4 Балконы	3.4 Разрушение цементного слоя бетона местами до арматуры, арматура подвержена коррозии - Вкл.	

	3.5 Козирки входов в подъезд	3.5 Проверена зонала козирков в 2012 году на входами из метало- Черепичка.	
4	3.6 Карнизы Входы в подвал	Балки в подвал отсутствуют. Балки в техническое помещение исп- пользованы монолитными цокольного этажа в подъездах обрамлены металлическими дверьми. Несправностей и повреждений не выявлено.	
5.	Отмостка	Выполнено капитальный ремонт в 2011г. Заблюдается усаджение защитного слоя из бетонного заполнения.	Гребуистая железнение поверхности. Ремонта не потребуется
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажные 6.3 Полуваловые	У/б блоки. Провисание и разрушение визуально не наблюдается.	
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обратоска 7.3 Кровля 7.4 Радиосточене трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубки вент., каналов и дымаходов.	Выполнено капитальный ремонт в 2010г. Разрушений не выявлено.	Ремонта не потребуется
8	Подъезды 8.1 полы	Выполнено капитальный ремонт в 2010г. 8.1 Наблюдаются разрушение известковой стяжки, сколы, по краям ступеней - Ант в подлоките л...	Требуется текущий ремонт п.8.1 - ремонт стяжки, обрамление стяжкой уголком в местах разрушений. Капремонт 8.2 - замена скотиках заполнений.
	8.2 профиль	8.2 Окаймные рамы из л/ки. частично отсутствуют, наблюдаются перекосы и не плотное прилегание к оконной коробке, разрушен окрасочный слой.	
	8.3 отделка	8.2 Разрушений не наблюдается.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные тоубы	Выполнено капитальный ремонт в 2010г. Несправностей не выявлено.	
10	9.2 износная арматура Система Центрального отопления		Требуется ремонт карантина. Листок срок

	10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные. Скрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, антиплакированность труб, частично отсутствуют изоляция.		эксплуатации.
	10.2 Радиаторы	10.2 Радиаторы чугунные старого образца.		
	10.3 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура по столкам в нерабочем состоянии требуется замена.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	<i>Трубы гидроизолированы, антикоррозийные, ржавые, изношены</i>		Требуется капремонт. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая панелепроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постражданные электроцепи	Выполнен капитальный ремонт в 2010г. Беспроводной не выполнено.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие имеет разрушения, трещины, отсутствует бордюрный камень. 14.2 В исправленном состоянии. <i>требуется ремонт посты изуч</i>		Требуется капремонт п.14.1. т.к. ремонт
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка крон		Текущий ремонт

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МКД
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ТТС
Представитель ООО «ЖЭУ №15»

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

А.Г.Алдохина
А.А.Ангехина

*Л.В.Пичугина
О.В.Усаченко
А.Г.Алдохина
А.А.Ангехина
65-40-60*