

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 12 ул. Л.Свободы
общего (весеннего осмотра)

г. Калуга

от 22 апреля 2013года.

Общие сведения по строению

Год постройки 1969г
 Материал стен панельный
 Число этажей 5 (пять)
 Число подъездов 4 (четыре)
 Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЭД Московского округ. г. Калуга» Л.В.Иванкина
 Юрисконсульт Ушаевко О.В.
 Начальник ИТО Адахина А.Б.

В присутствии: общедомовой организации ООО «ЖДУ № 13» в лице техника А.И.Антохиной.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Объем | Рекомендации по принятию мер (капитальный или текущий ремонт) |
|-------|--|---|-------|--|
| 1 | Фундамент | Головки и поврежденный пол | | |
| 2 | Стены | Слоны панельные, дефектов и поврежденный пол. | | |
| 3 | Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Молд/пан. цвы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Коврыжки входов в подъезд | 3.1 Плиты, дефектов и поврежденный пол. 3.2 Влагоизоляция карнизной в 2010г. Поврежденный не наблюдается. 3.3 Разрушений не выявлено 3.4 Коврыжки над балконами 4-Х этажей имеют разрушения бетонного слоя. 3.5 Разрушение цементной стяжки до арматуры подъездов № 1, 2, 3. 3 подъезде № 4 коврики металлические, не исправностью не выявлено. | | Требуется капитальный козырек п.3.5 Требуется кап. ремонт п. 3.4; |
| 4 | Входы в подвал | Разрушение кирпичной кладки и штукатурного слоя приямков входов в техническое подполье. | 2шт. | Требуется текущий ремонт |
| 5 | Отмостка | Отмостка асфальтобетонная, наблюдается трещины, ямы, местами | | Требуется капитальный |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | просадка грунта. | | ремонт отсыпки. |
| 6 | Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное | Разрушений не выявлено | | |
| 7 | Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы венти- ляционных / дымоходов | 7.3 Кровля осаживенная, выполнен капитальный в 2010г. Разрушений не выявлено. 7.4, 7.5 Не предусмотрено. 7.6 Разрушений не выявлено. | | Ремонт не требуется |
| 8 | Подъезды 8.1 Полы 8.2 Премы 8.3 Отделка | 8.1 Наблюдается разрушение цементного пола плиток. 8.2 Выполнена смена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2011г. Входные двери металлопластиковые с домофонами, неисправностей не выявлено. Наблюдается перекос и ступени деревянных тамбурных дверей. 8.3 Наблюдается нарушение штукатурного слоя стен отделочных участками, трещины, облесение окрашенного слоя стен, дверных наполнений. Частично отсутствуют решетки (арматура) металлопластикового ограждения л/маршей. | | Требуется капитальный ремонт подъездов с заменой тамбурных дверей. |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура | Выполнен капитальный в 2010г.03 Дефектов и повреждений нет | | Ремонт не требуется. |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура | 10.1 Трубы стальные. Окрашенный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, хомуты, следы бывшего ремонта. Отсутствует изоляция. 10.2 Чугунные, после срок эксплуатации 10.3 Запорная арматура по стоякам и по рабочим соединениям требуется замена. | | Требуется капитальный ремонт системы 1/0 ДСН 58-88 (г) |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 11 | Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС | Не предусмотрено. | | |
| 12 | 11.2 Запорная арматура Система канализации | | | Требуется капитальный ремонт |
| 13 | Система электроснабжения 13.1 Световая электроразводка, осветительники 13.2 Силовая электроразводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Подземные электрощиты | 13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 Выполнена замена ВУ в 2010г. 13.4 Подземные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузках. | | Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов. КАПИТОЛОНТ ПО 0994 |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование | 14.1 Асфальтобетонное покрытие наблюдается выбоины, ямы, бордюрной заменой поддержан разрушения. 14.2 В исправном состоянии. <i>Требуется дополнительное оборудование.</i> | | Требуется капитальный ремонт 14.1 |
| 15 | Прочие работы | Газовые трубы по фасаду имеют загрязнение и оголение окрасочного слоя | | Требуется окраска по текущему ремонту |

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МКД
Московского округа г. Калуги»

Присоединитель

Бачальник ИТО

Обслуживающая организация ООО «ЖЭУ» №15

Техник

Е. Е. Гилузина

О. В. Усаченко

А. Е. Алшихина

А. И. Антехина

Видеозапись №18

*Их. сетевым отделом
58-41-64. И. В. Иванов*