

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в загородном доме № 8 ул. Радищева  
объекта (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 10 апреля 2013.

**Общие сведения по строению**Год постройки 1976Материал стен кирпичЧисло этажей 5Число подъездов 3Наличие подвалов техподполье**Результаты осмотра здания****Комиссия в составе:**Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Н.В. Пичугиной  
Юрист консультант Усаченко О.Б.

Начальник УПО Альдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора  
Руденко Л.С., начальника участка Н.А.Никоновой**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятых мерах (калибровка или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Стены из силикатного кирпича, наблюдаются небольшие трещины между 1-ым и 2-ым подъездом		Требуется тек. ремонт
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/так. швы 3.3 Цоколь	Видимых нарушений не выявлено Нет Оштукатурен и покрашен. Наблюдаются разрушение штукатурного слоя 20%, на поверхности имеются трещины. Разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска) Нет		Требуется кап. ремонт цоколя
	<b>3.4 Балконы</b>			
	<b>3.5 Колпаки входов в подъезд</b>	Из железобетонных плит перекрытия. Сверху выполнено покрытие из металла.		
	<b>3.6 Карнизы</b>	<b>Нарушений не выявлено.</b>		
	<b>3.7 Газовые трубы по фасад</b>	Требуется окраска газовых труб		Текущий ремонт
4	<b>Входы в подвал</b>	Дверь входа в подвал металлическая, дверь подвержена коррозии, отсутствует окрасочный слой, ориентировочно 50%, деформации не выявлено. Ступеньки входа частично разрушены.		Требуется текущий ремонт.
5.	<b>Отмостка</b>	Из асфальтового покрытия, разрушение до 50%. Имеются в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. ремонт отмостки
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное			
7	<b>Крыша</b>	Кровля сомноженная выполнена из наплавляемого материала, произведен частичный ремонт		Требуется капитальный ремонт

		кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вадутия, трещины. Не герметичность примыканий к сенит, каналам.	кровли
8	Подъезды 8.1 Порты 8.2 Проемы  Причины 8.3 Отделка	<p>Видимых нарушений не выявлено</p> <p>Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Тамбурные двери деревянные: имеют деформацию, частично отсутствуют окрасочный слой, рассохлись, не закрываются в плотный притвор.</p> <p>Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.</p> <p>Потолки изнутри чистые, гладкие. За стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Сграждены лестничных маршей металлические с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения, ориентировано в разных местах 4 п.м.</p>	<p>Требуется текущий ремонт подъезда и лифтовок</p> <p>тех. ремонт входных дверей стеновых стукатурок</p> <p>тех. ремонт погребов лифтов</p>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водоголовые трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в нетком состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места частичного ремонта (произведена замена участка трубопровода по стоякам). Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии.	Требуется капитальный ремонт системы ХВС Установка обще-доходового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
9	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Обще- домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.	
10	Система централизованного отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Узел учёта тепловой энергии отсутствует	Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
10	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Нарушений не выявлено Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.	
11	Система горячего водоснабжения	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в	Требуется капитальный

	11.1 Трубы ГВС	ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места частичного ремонта (произведена замена участка трубопровода по стоякам). Стойки обратного трубопровода зашлакованы более 50%, нарушена циркуляция горячей воды (произведена замена участка трубопровода по стояку кв. №136). Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует		ремонт системы ГВС, с заменой стояков п/сушителями. Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено. частично отсутствуют затупки на ревизиях		Требуется установка заплунек за счет всп. обслуживания
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/кгетках, коридорах имеется ( установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство			По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня.
	14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено. Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.		Установка детского оборудования
	14.2 Детское оборудование	Отсутствует		

Подпись:

Д.Н.Чижевский

Н.В. Ничусина

Юрист консультант

О.В. Усаченко

Заместитель ПТО

А.Э. Алдохина

Директор ООО «Участок №2»

Н.С. Руденко

Начальник уч-ка

Н.Л. Пихнева

Пихнева Н.Л. С.К.Фурин