

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 13 Ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 19 апреля 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1964
Материал стен панели
Число этажей 5
Число подъездов 2
Каличие подвалов нет

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе :

Главного инженера ООО «УК МКД Московского округа г. Калуги» Л.В. Пичутиной
Юрисконсульта Усаченко О.В.
Балашника ПТО Алдожиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Н.С. Руденко., начальника производства П.А. Иконовой.

Результаты осмотра строктальных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|-------|--|---|-------|--|
| 1 | Фундамент | Не обследовался | | |
| 2 | Стены | Ж/б панели, на межпанельных швах наблюдаются трещины, выкрашивание и выветривание раствора | | |
| 3 | Фасад 3.1. Грубая отделка 3.2. меж/пан. швы 3.3. цоколь 3.4. балконы 3.5. Козырьки входов в подвал 3.6. карниз | 3.2. На межпанельных вертикальных и горизонтальных швах наблюдаются трещины, выкрашивание и выветривание раствора 3.3. Наблюдается отслоение штукатурного, штукатурно-окрасочного слоя в нижней части цоколя 3.4. Шпиль: ж/бетонные, местами наблюдается по периметру незначительное разрушение Металлические, по 2-ом подъезде требуется покраска металлических листов. Ж/бетонные шпиль, неисправностей не выявлено | 100% | Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт <i>Балконч. шпиль, козырьки № 2.</i> |
| 4 | Входы в подвал | | | |
| 5 | Отмостка | Неисправностей не выявлено | | |
| 6 | Перекрытия 6.1 чердачное | Неисправностей не выявлено | | |

| | | | | |
|----|---|--|------|--|
| | 6.2 межэтажное 6.3 подвальное | Поисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено | | |
| 7 | Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов | Асбестоцементные листы, стропильная система деревянная, неисправностей не выявлено Кирпичные, неисправностей не выявлено. | | |
| 8 | Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка | Ж/бетонные, местами наблюдаются трещины. В подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров наблюдается дерекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение красочного слоя, расслоение древосины. Оконные проемы выполнены из стеклокирпичей, местами кирпичи разбиты. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и красочного слоя. | | Требуется текущий ремонт |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура | Выполнен капитальный ремонт и замена металлических труб на пропиленовые. Неисправностей не выявлено. | | |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура | Трубы стальные по оцинкованные, окрасочный слой отсутствует, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла более 60% от общего объема, имеются места ремонта. В квартирах радиаторы чугунные, старого образца, местами между секциями наблюдается ржавчина. Запорная арматура частично в нерабочем состоянии, вентиля старого образца, подвержены коррозии. Отопление в подъездах не работает. | 100% | Капитальный ремонт. |
| 11 | Канализация | Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла | нет | нет |
| 12 | Система электроснабжения 12.1 световая электропроводка, светильники 12.2 силовая электропроводка 12.3 взводное устройство 12.4 поэтажные | Электропроводка - ветхая, состояние проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках, автоматические выключатели старого образца. | 100% | Капитальный ремонт- перенос существующей эл. снабжения на повышенное напряжение согласно постановления |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | электроситы | | | (№170 от 27.09.03г.) Приложение №8 |
| 13 | Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории | Выполнен капитальный ремонт дворового асфальта | | |
| | 13.2 Детское оборудование | Требуется установка детского оборудования. | | |
| 14 | Прочие работы | | | |

Подпись:

Главный инженер

Эриксонсульт

Начальник ИТО

Директор ООО «Участок №21»

Начальник производства




Н. В. Гичугина



О. В. Усаченко



А. Е. Алдохина

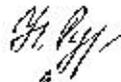

Н. С. Руденко



А. А. Никонова

№ 30 Чл/з - у. Термигеловой