

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 26 по ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «15» апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1953
Материал стен кирпичные
Число этажей 2
Число подъездов 2
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе инженера ООО «УК ЖД Московского округа г. Калуги»

Л.В. Пичугиной

Юрист консульта Усаченко О.В.

Начальника ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок № 21» в лице директора
Н.С. Руденко., начальника производства И.А. Никоновой.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строенин, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины в кирпичной кладке.		
3	Фасад 3.1 ружная отделка	Наблюдается по всему фасаду выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины, разрывание окрасочного слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт с штукатуркой и окраской (решение суда)
	3.2 меж/пан. швы			
	3.3 цоколь	Наблюдается разрушение штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя по всему периметру	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)
	3.4 балконы	Разрушение бетонного слоя до металлической арматуры	6 шт	Капитальный ремонт (решение суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Козырьки отсутствуют, требуется установка новых.	2 шт	Текущий ремонт
	3.6 карнизы	Видимых нарушений не выявлено <i>Вотчинное имущество ЦУР поселка с каркасно-кузбасской окраской</i>		Произведен ремонт в 2012 г.
4	Входы в подвал	Вход в подвал находится в подъезде, наблюдается разрушение ступенек входа в подвал и отслоение мастика от стены		Текущий ремонт
5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)

6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Деревянные, над кв. №6 сгнило перекрытие и произошло обрушение деревянных конструкций Деревянные, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		Капитальный ремонт перекрытия
7	Крыша 7.1строгала 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Кровельное покрытие выполнена из асбестоцементных листов -нарушений не выявлено. На оголовках дымоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты <i>в работе по 185-ФЗ</i>	100%	Произведен ремонт в 2012г. Требуется капитальный ремонт (решение суда)
8	Подъезды 8.1полы 8.2 просмы 8.3 отделка	На 1 этаже полы цементные, имеются не большие выбоины, на 2 этаже деревянные, наблюдается отслоение красочного слоя Входные двери деревянные, наблюдается не плотное примыкание к коробкам, перекос полотен, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подиума наблюдается перекос и исплотное прилегание к коробкам, отслоение красочного слоя, расслоение дреагесины На стоках и потолках наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение шлаклевочного слоя, на побелке видны сухие коричневые разводы и пятна.	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено		Произведен ремонт в 2012г.
10	Система горячего водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено		Произведен ремонт в 2012г.
11	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено		Произведен ремонт в 2012г.
12	Система электроснабжения 12.1Световая электропроводка, светильники 12.2Силовая электропроводка 12.3Вводное устройство	Система электроснабжения не функционирует <i>не включается</i>		<i>Произведен ремонт здания ил. в 2012г.</i>

	12.Посетжение электроцентра			
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины, ямы. Отсутствует бордюрное и леерное ограждения Детское оборудование отсутствует.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
14	Канализация	Чугунная. Имеются сколы, трещины.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)

Подпись:

М. Чемер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Начальник производства

Старший по дому

С.

И.В. Пичугина

О.В. Усаченко

А.Е. Ашхокина

И.С. Руденко

Н.А. Никонова

В.В. Хохлов

Будаев