

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 23 к.2 ул. З. Рикитиной
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 5.04 2013г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1992
Материал стен панель
Число этажей 5
Число подъездов 2
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В. Пичугиной
Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Руденко Н.С., начальника уз-ка Никоновой Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы/лоджии 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы 3.7 Газовые трубы	Наблюдается разрушение окрасочного слоя фасада, ориентировочно 50% (окраска на водной основе). В ходе инспекции местечко обрушение Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно более 50% (микротрещины) Штукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска) Видимых нарушений не выявлено Из железобетонных плит перекрытия на стойках. С верху выполнено покрытие из металла. Нарушений не выявлено. Нет Требуется окраска газовых труб по фасаду		Требуется капитальный ремонт фасада утепление стыка с приводящим изображением Требуется капитальный и текущий ремонт меж/пан. швов Требуется текущий ремонт цоколя
4	Входы в тех подполье	Двери входов в подвал металлические, подвержены коррозии, деформации не выявлено. Ступени входа частично разрушены, ориентировочно 50%		Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Отмостка из асфальтового покрытия, в некоторых местах наблюдаются трещины, щели		Требуется кап. ремонт отмостки

		между отмосткой и цоколем, разрушение покрытия 50%.	
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Разрушение перекрытий на участке убранного нарушений не выявлено	1.к. ремонт. Установка стеллажей на этажах из дерево и бетон кап. ремонт установка стеллажей (реструктуризация)
7	Крыша , смук. и т.д. Фото на хранении и с. фольги	Кровля совмещенная, из наплавляемого материала, в исправном состоянии. Нарушений не выявлено. Произведен ремонт кровли над кв. 27, 28, 29, 30.	кап. ремонт установка стеллажей (реструктуризация)
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проёмы 8.3 Отделка	<p>На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.</p> <p>Двери металлические с ломофоном - нарушений не выявлено. Тамбурные двери деревянные: имеют деформацию, частично отсутствует окрасочный слой, не закрываются в плотный приотвор.</p> <p>Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Наблюдается перекос и неплотное примыкание оконной коробки.</p> <p>На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шаклевочного и штукатурного слоя.</p>	<p>до кнр.</p> <p>Требуется текущий ремонт подъездов и лестницок</p> <p>кап. ремонт окон. блоков</p>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура близкий к использованию и работе.	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.</p> <p>Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на воде в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено</p> <p>Общедомовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.</p>	<p>Требуется капитальный ремонт системы ХВС</p> <p>Установка общедомового прибора учёта холодного водоснабжения (261-Фз)</p>
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.</p> <p>Узел учёта тепловой энергии отсутствует</p> <p>Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на</p>	<p>Требуется капитальный ремонт системы ЦО</p> <p>Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)</p>

		трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушенный не выявлено		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.	Требуется капитальный ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)	
	11.2 Запорная арматура не работает бактерий	Запорная арматура на стояках частично не в рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		
12	Система канализации Газус 24 (24) (брюсова, бактерий) 6 з/з в. 261-Фз	Трубы чугунные, неисправностей не выявлено, частично отсутствуют заглушки на ревизиях. Лишняя система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено	Требуется восстановление заглушек за счет содержания и сех.обслуживания	
13	Система электроснабжения	13.1 Водно-распределительное устройство старого образца, 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории: нарушений не выявлено	По капитальному ремонту требуется Установка детского оборудования	
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.		
15	Прочие работы	Чердачное перекрытие, стекло разбитое, крыша сухая, дверь обшита	П.В. Пичутина - О.В. Усаченко - А.Е. Алдохина - Н.С. Руденко - Н.А. Никонова -	

Подпись:

Шиман

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Начальник участка

А.И. Смирнова

Р.

П.В. Пичутина

О.В. Усаченко

А.Е. Алдохина

Н.С. Руденко

Н.А. Никонова

М.

У.Р.

А.