

**Быв****АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 123 ул. Баррикад  
общего (внешнего) осмотра здания

г. Калуга

от 23 сентября 2015

Год постройки:

**Общие сведения по строению**

1976г

материал связи:

**кирличные**

Число этажей:

**5 (пять)**

Число подъездов:

**2 (два)**

Наличие подвалов:

**имеется**

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК ИД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрисконсульт Е. В. Фадеевкина.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника А.В.Тагаринко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

# н/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и исхода дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (каспиальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Отремонтировано		Ремонта не требуется
3	<b>Фасад</b> 3.1 верхняя отделка 3.2 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	3.1 Истиратель окрасочного слоя (краска на водной основе) 3.2 отремонтировано в 2014 3.4 наблюдаются разрушение бетонного покрытия. 3.5 отремонтировано в 2014 3.6 Разрушений не выявлено.	8шт. балко нов	Средится закрепить п. 3.4, текущий ремонт п. 3.2, ремонт не средится п. 3. 5. ремонт не требуется
4	<b>Входы в подвал</b>	Двери в подвал металлические. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется
5.	<b>Отмостка</b>	Отремонтировано в 2014		Ремонта не требуется
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачные 6.2 межэтажные 6.3 подвальные	Х/б плиты. Провисание и разрушение визуально не наблюдаются.		Ремонта не требуется
7	<b>Крыша</b>			Требуется

	7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Стропильная система визуально разрушений не выявлено. 7.2 Обрешетка в местах протекания кровли подвержена гниению. 7.3 Имеются трещины в шиферном покрытии над кв. 16, 19, 20, 37, 38, 39, 40. Выполнены работы по устранению протечек (по содержанию), отверстия в местах приложения кнаулей никелоточных сетей не заделаны. 7.4 Водосточные трубы выполнены из кровельного железа, окрасочный слой разрушен, подвержен коррозии; латхе-постояние. 7.5 частичное разрушение дымоходов и вентканалов.		капитальный ремонт кровли.
8	Подъезды 8.1 лестницы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 На этажных и межэтажных площадках частично разрушено пемзочное покрытие. 8.2 Оконные рамы рассохлись, не имея плотного притвора, требуется замена. 8.3 На потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная краска), разрушение паклекочного, штукатурного слоя.		Требуется текущий ремонт до этого подъезды.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 В подъезде № 1 выполнена замена стояков на полипропиленовые трубы в 2011г. В подъезде № 2 и в подъездном юиешении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхности труб подвержена коррозии. 9.2 Отключающие устройства на стояках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии.  Отсутствует общий узел учета потребления воды.	70%	Требуется капитальный ремонт системы ХВС  Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 10.2 Радиаторы старого образца, имеет естественный износ, истек срок эксплуатации. 10.3 Отключающие устройства на стояковых ответвлениях покрыты	100%	Требуется капитальный ремонт системы центрального отопления  Требуется установка общего узла учета

		ржавчий, задвижки заменены в 2012г на шаровые краны D80мм - 2шт.		потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения	Проектом не предусмотрено		
12	Система канализации	Выявлены сколы и трещины на чугунных трубах.		Истек срок эксплуатации-кап.ремонт
13	Система электроснабжения 13.1Сетевая электропроводка, светильники	13.1 Сетевая проводка опасна из-за сечения проводов в связи с дополнительной нагрузкой сорванных пакетов не обеспечивает защиты при перегрузках. Светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой.		Требуется выполнить капитальный ремонт - перевод существующей сети электропитания на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределителяного устройства.
	13.2Силовая электропроводка	13.2 Требует замены		
	13.3Электронное устройство	13.3 Требует замены		
	13.4Постаматы электроцентра	13.4 Требует замены		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дасровой территории	14.1 наблюдается разрушение асфальтового покрытия, отсутствие парковочных мест		Требуется ремонт
15	Прочие работы	Газопровод окрашен в 2014 г.		Текущий ремонт не требуется

**Подпись:**

Главный инженер ООО  
«УК МКД Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Начальник УТО

Сообщественная организация: ООО «ФСУ № 15»




Л.В. Личутина



Е.В. Федайкина



А.А. Абрамова

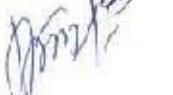

А.Б. Татаренко



23.09.2015г.