

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 123 ул. Баррикад
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга	от 1 сентября 2017 г.
Год постройки	Общие сведения по строению
	1976г.
материал стен	кирличные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :

Главный инженер ОСО «УК МКД Московского округа» Л.В.Пичугина
Юрист консультант Е. В. Фадейкина.

Начальник ГТО Абрамова А.А.

В присутствии: ОСО «ЖЭУ № 15» в лице техника А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Описание состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Разрушений не выявлено.		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2цоколь 3.3 балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд 3.5 карниз	3.1 Истертость красочного слоя (краска на водной основе) С торца штукатурен (под шубу) 3.2. Разрушение штукатурного и окр. слоя не выявлено. 3.3 наблюдается разрушение бетонного сэндвича. Кв 28, 26, 11 3.4 Козырьки металлические, разрушений не выявлено. 3.5 Разрушений не выявлено.	3 шт	Требуется капитальный ремонт 3.2. ремонт не требуется. 3.3, текущий ремонт 3.4. ремонт не требуется
4	Входы в подвал	Двери в подвал металлические. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Отмостка бетонная, разрушений не выявлено.		Ремонт не требуется
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подпольное	Х/б листы. Провисание и разрушение визуально не наблюдаются.		Ремонта не требуется.
7	Крыша			

	7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Стропильная система визуально разрушений не выявлено. 7.2 Обрешетка деревянная имеется гниение древесины. 7.3 В кровельном покрытии имеются многочисленные места ремонта, покрытие слесов, желобов подвержено коррозии. 7.4 Надосточные трубы выполнены из кровельного железа, окрасочный слой разрушен, подвержен коррозии, патное состояние. 7.5.Произведен ремонт.	7.3Требуется капитальный ремонт кровли. 7.4. кап. ремонт	7.5 Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 лоды 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 На ограждениях и межэтажных площадках частично разрушено плинточное покрытие. 8.2 Окнаные рамы рассохлись, на имеющемся плотногоре притвора, требуется замена. 8.3 На потолках и стоках наблюдается повреждение окрасочного слоя (лобенка, масляная краска), разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя.		Требуется текущий ремонт во втором подъездах.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 В подъезде № 1 выполнена замена стояка на полипропиленовые трубы в 2011г. В лифтовом и в подвалном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 9.2 Отключающие устройства на стояках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.	70%	Требуется капитальный ремонт системы ХВС
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ПО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. Произведено утепление в подвале и на чердаке. 10.2 Радиаторы старого образца, имеют естественный износ, истек срок эксплуатации. 10.3 Отключающие устройства на стояковых ответвлениях покрыты ржавчиной. Задвижки заменены в	100%	Требуется капитальный ремонт системы центрального отопления

		2012г на шаровые краны ВВСиМк - 2шт. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.		
11	Система горячего водоснабжения	Проектом не предусмотрено		
12	Система канализации	Выявлены сколы и трещины на чугунных трубах.		Истек срок эксплуатации кап. ремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники	13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой.		Требуется выполнить капитальный ремонт - поровод износившейся сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства.
	13.2 Силовая электропроводка	13.2 Требует замены		
	13.3 Вводное устройство	13.3 Требует замены		
	13.4 Постенные электрощиты	13.4 Требует замены		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	14.1 ведутся ремонтные работы.		Требуется тех. ремонт
15	Прочие работы	Газопровод наблюдается истертость окрасочного слоя.		Текущий ремонт

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МКД Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Бачальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «КЭУ № 15»

Ст. по дому



Л.Б. Гулыгина



Е.Б. Фадейкина



А.А. Абрамова



А.В. Татаренко



В.Н. Носонов



6.09.14г.