

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 123 ул. Баррикад
общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 13.09. 2019 г.

Общие сведения по строению
Год постройки 1976г

| | |
|------------------|-----------|
| материал стен | кирпичные |
| Число этажей | 5 (пять) |
| Число подъездов | 2 (два) |
| Наличие подвалов | имеется |

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрист консультант Е. В. Фадейкина.

Начальник ПТО Абрамова АА.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

| № п/ п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта. | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|--------------|--|--|-------|---|
| 1 | Фундамент | Не обследовался. | | |
| 2 | Стены | Разрушений не выявлено. | | |
| 3 | Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд 3.5 пороги входа в подъезд 3.6 карнизы | 3.1 Выветривание раствора в кирпичной кладке. 3.2. Нарушений не выявлено. 3.3 наблюдается разрушение бетонного основания. Кв 28, 26, 11 3.4 Козырьки металлические на металлических опорах повреждены коррозией под. №1 (нарушен окрасочный слой) 3.5 Пороги ж/бетонные, наблюдаются сколы, трещины 3.6 Разрушений не выявлено. | 3 шт | 3.1 Требуется утепление стен фасада 3.3, текущий ремонт 3.4 требуется текущий ремонт |
| 4 | Входы в подвал | Двери в подвал металлические. Стены кирпичные не оштукатурены, не окрашены, кровельное покрытие металлическое. Разрушений не выявлено. | | Ремонта не требуется |
| 5. | Отмостка | Отмостка бетонная, разрушений не выявлено. | | |

| | | | | |
|----|---|---|------|--|
| 6 | Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное | Ж/б плиты. Провисание и разрушение визуально не наблюдаются. | | Ремонта не требуется. |
| 7 | Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов | 7.1 Стропильная система визуально разрушений не выявлено. 7.2 Обрешетка деревянная имеется гниение древесины. 7.3 В кровельном покрытии имеются многочисленные места ремонта, покрытие свесов, желобов подвержено коррозии. 7.4 Водосточные трубы выполнены из кровельного железа, окрасочный слой разрушен, подвержены коррозии, ветхое состояние. 7.5.Разрушений не выявлено. | | 7.1, 7.2 Требуется обработка огнезащитными составами. 7.2,7.3,7.4 Требуется капитальный ремонт 7.5 Ремонта не требуется. |
| 8 | Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка | 8.1 На этажных и межэтажных площадках частично разрушено плиточное покрытие. 8.2 Оконные рамы пластиковые стеклопакеты. Разрушений не выявлено 8.3 На потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная краска), разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя. В под №1 на рушений не выявлено | | Требуется текущий ремонт под 2 |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура | 9.1. В подвальном помещении выполнена замена разводящего трубопровода на полипропиленовые трубы. Наблюдается разрушение окрасочного слоя стояковых ответвлений, поверхность труб подвержена коррозии. 9.2 Отключающие устройства на стояках и запорная арматура в рабочем состоянии. | 70% | Требуется капитальный ремонт системы ХВС (стояков) |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура | 10.1 Трубы стальные, поверхность труб подвержена коррозии. Истёк срок эксплуатации. Утеплены в подвале и на чердаке. 10.2 Радиаторы старого образца, имеют естественный износ, истек срок эксплуатации. 10.3 Отключающие устройства на стояковых ответвлениях покрыты | 100% | 10.0,10.2, 10.3 Требуется капитальный ремонт системы центрального отопления |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | ржавчиной. Вводные устройства в рабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии. | | |
| 11 | Система горячего водоснабжения | Проектом не предусмотрено | | |
| 12 | Система канализации | Канализационные трубы чугунные. Имеют естественный износ. | | Истек срок эксплуатации Требуется кал. ремонт |
| 13 | Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники | 13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой. | | Требуется выполнить капрремонт - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства. |
| | 13.2 Силовая электропроводка | 13.2. Требует замены | | |
| | 13.3 Вводное устройство | 13.3. Требует замены | | |
| | 13.4 Позвончные электрощиты | 13.4. Требует замены | | |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтированые дворовой территории | 14.1 Нарушений не выявлено. | | Требуется тек. ремонт |
| 15 | Прочие работы | Газопровод наблюдается истертость окрасочного слоя. | | Текущий ремонт |

Подписи:

Главный инженер
ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Ст. по дому

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.А.Холина

В.Н.Носонов