

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 12 ул. Чичерина
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «05» 09

2016г.

Год постройки 1936

Общие сведения по строению

Материал стен кирпич

Число этажей 4

Число подъездов 5

Наличие подвалов есть

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.
Юрисконсульт Фадейкиной Е.В.
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, оштукатуренные, неисправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1 наружная отделка	Оштукатурен, наблюдаются трещины по штукатурному слою, разрушение штукатурного слоя, размывание окрасочного слоя, металлические пояски по периметру скользят, 100% наблюдается коррозия, имеются места замены со стороны двора. <i>Разрушение фриза</i>		Требуется текущий ремонт
	3.2 меж/пан. швы	Не предусмотрены		
	3.3 цоколь	Оштукатурен, наблюдается местами отслоение штукатурного слоя, трещины по штукатурке, разрушение окрасочного слоя.		Текущий ремонт
	3.4 балконы	Наблюдается разрушение балконных плит до арматуры в кол-ве 6 шт., на остальных балконах - отслоение штукатурного слоя.		Текущий ремонт
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Над 1,2 подъездами металлические, нарушений не выявлено, над 3,4,5 подъездами отсутствуют.		Текущий ремонт
	3.6 карнизы	Разрушение штукатурного и окрасочного слоя.		Текущий ремонт

4	Входы в подвал	Кровля металлическая, нарушений не выявлено. Стены кирпичные оштукатурены, наблюдается разрушение штукатурного слоя, ступени- бетонные имеются сколы, частичное разрушение.		Текущий ремонт
5.	Отмостка	Наблюдается разрушение асфальтового покрытия, проседания, трещины, местами отсутствует.		Текущий ремонт
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Неисправностей не выявлено.		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Деревянные наблюдаются следы намокания, гниение деревянных конструкций. Деревянные наблюдаются следы намокания, гниение деревянных конструкций. Крыша выполнена из черного металла с покрытием из наплавляемого материала, по желобам и свесам наблюдаются сухие следы протечек 7.4 .Водосточные трубы оцинкованные, видимых нарушений не выявлено. Не предусмотрен. 7.6.Трубы кирпичные, наблюдается разрушение штукатурного слоя.		Капитальный ремонт. Капитальный ремонт Капитальный ремонт
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Бетонные, наблюдается местами разрушение бетонного слоя. Оконные блоки имеют не плотный притвор, местами ставившиеся, разрушение оконных переплетов. Тамбурные двери местами имеют перекос, не плотный притвор, отслоение окрасочного слоя, в 4-ом подъезде тамбурное отделение отсутствует - демонтировано. Стены подъездов имеют местами отслоение штукатурного и окрасочного слоя.		Требуется текущий ремонт. Требуется текущий ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Неисправностей не выявлено. Неисправностей не выявлено.		

10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы под 1,2 подъездами, стояковая разводка, отопительные приборы в квартирах имеют следы ремонта, хомуты, коррозия металла, отопление в подъездах отсутствует. Неисправностей не выявлено. Установлен прибор учета ЦО.		Требуется капитальный ремонт.
11	Система канализации	Система канализации по подвалу, стояковая разводка имеют сколы, местами трубы подвержены гнили, фановые стойки местами гнилые.	<i>2-3 раза в год гниль избавлять</i>	Требуется капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Водное устройство 12.4 Поверхностные электрощиты	Неисправностей не выявлено.		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Неисправностей не выявлено.		
14	Прочие работы	Газовые трубы Ø76, проложены по дворовой части фасада. Наблюдается отслоение окрасочного слоя.		Текущий ремонт

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова

*Несмотря на то что
изделие не годно*