



	каналов и дымоходов	кровли. В зимний период происходило залитие кв.20		
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1. Нарушений не выявлено. Произведен ремонт в 2013г.  8.2. Оконные блоки имеют не плотный притвор, местами стгнившие, частичное разрушение окрасочного слоя, разрушение оконных переплетов. Произведен ремонт в 2013г.		По текущему ремонту требуется замена оконных рам.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы пропиленовые, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой разводки по подвалу, стояков и запорной арматуры. Неисправностей не выявлено.		Ремонт не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы пропиленовые, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с заменой, запорной арматуры, верхнего и нижнего розливов, стояков и радиаторов по квартирам. Неисправностей не выявлено.		Текущ.рем. требуется устан. узла учета
11	Канализация	Чугунные, местами наблюдается коррозия металла, сколы и трещины. Произведена замена канн. выпуска межд. 1и 2 под.		текущий ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12. Поэтажные электрощиты	Нарушений не выявлено. Произведен кап. ремонт в 2014 г.  Вводные щиты на квартиры и ВРУ нового образца.		Ремонт не требуется
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено, бордюрный камень отсутствует. Детская площадка отсутствует.		Ремонт не требуется
14	Прочие работы 14.1 газовые трубы	Нарушений не выявлено. Бельевая площадка металлическая, наблюдается отслоение окрасочного слоя.		Текущий ремонт

Подпись :

Гл. инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор «ЖЭУ 15 »

Мастер



Л. В. Личугина



Е. В. Фадеекина



А. А. Абрамова



Л. Е. Колякина



Е. Н. Кобзева