

## АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 58 ул. Циолковского  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 16 сентября 2018г.

### Общие сведения по строению

Год постройки	1978г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	12 (двенадцать)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	тех.подполье

### Результаты осмотра строения

#### Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пичугина  
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	<b>Фасад</b>  3.1 Наружная отделка  3.2 Меж/пан. Швы  3.3 Цоколь  3.4 Балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено.  3.2 Не предусмотрено.  3.3 Разрушений не выявлено.  3.4 Наблюдается частичное ослабление креплений ограждений балконов (листы асбестовые).  3.5 Происходит намокание стен и в стыках плит козырька при дожде.  3.6 Не предусмотрено.		п.3.4 Требуется текущий ремонт. п.3.5 Требуется тек. ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>	Выполнен ремонт покрытия входа в подвал.		Ремонта не требуется.
5.	<b>Отмостка</b>	Асфальтобетонная. Наблюдается разрушение верхнего слоя, имеются трещины, отставание от фундамента.		Требуется капремонт.

6	<b>Перекрытия</b>  6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2, 6.3 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.	Ремонта не требуется.
7	<b>Крыша</b>  7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы  7.5 Внутренний водосток  7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Не предусмотрено. 7.2 Не предусмотрено. 7.3 Кровля совмещенная, разрушений не выявлено.  7.4 Не предусмотрено.  7.5 Разрушений не выявлено  7.6 Разрушений не выявлено.	
8	<b>Подъезды</b>  8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 нарушений не выявлено  8.2 Наблюдается перекос дверей запасного выхода, не закрываются в притвор (2шт)  8.3 Повреждение окрасочного и штукатурного слоя стен, имеется запыленность побелки стен и потолков.	Требуется тек ремонт л/клеток запасного выхода.
9	<b>Система холодного водоснабжения</b>  9.1 Водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	9.1 Неисправностей не выявлено.  9.2 В исправном рабочем состоянии.	Ремонта не требуется.
10	<b>Система Центрального Отопления</b>  10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура  10.4 АОГВ	Выполнен ремонт в 2018г.  10.1 Неисправностей не выявлено  10.2 Неисправностей не выявлено  10.3 Неисправностей не выявлено	Ремонта не требуется.
11	<b>Система горячего водоснабжения</b>  11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	11.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, утеплены.  11.2 запорная арматура по стоякам в не рабочем состоянии, требуется замена.	Требуется кап. ремонт.

12	<b>Система канализации</b>	Неисправностей не выявлено, в рабочем состоянии.		Ремонта не требуется.
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	13.1, 13.2, 13.3, 13.4 Разрушений не выявлено		
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не выявлено  14.2 Отсутствует.		
15	<b>Прочие работы</b> 15.1 Лифты 15.2 Система дымоудаления	15.1 В исправном состоянии. 15.2 В нерабочем состоянии, требуется капремонт с изготовлением проектно сметной документации.		Требуется кап. ремонт п.15.2

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.А.Холина