

**АКТ**  
 проверки состояния общего имущества  
 в многоквартирном доме № 13 ул. К.Либкнехта  
 общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 19 сентября 2017г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1936 год  
 Материал стен кирпичный.  
 Число этажей 2 (два)  
 Число подъездов 2 (два)  
 Наличие подвалов отсутствует

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пизутина Л.В.,  
 присконсульт Фадейкина Е.Р., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖОУ № 15», в лице техника Галич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства (визуального)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования  | Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)  | Объем | Решение о принятии м (капитальный или текущий ремонт)   |
|-------|---|--|-------|---|
| 1     | <b>Фундамент</b>  | Не обследован.   |       |   |
| 2     | <b>Сосны</b>  | Стены кирпичные оштукатуренные, окрашены фасадной краской. Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя.   |       | Требуется капремонт   |
| 3     | <b>Фасад</b><br>3.1 Наружная отделка<br>3.2 Мож/пан. швы<br>3.3 Дюколь<br>3.4 Балконы<br>3.5 Козырьки входов в подъезды<br>3.6 Карниз | 3.1, 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоев<br>3.2, Не предусмотрено проектом.<br>3.4 Имеют значительное разрушение бетонного заполнения.<br>3.5. Козырьки в кол.2-х штук восстановленные<br>3.6. Карниз оштукатуренный, наблюдается гниение доски, отсутствует окрасочного слоя. |       | Капитальный ремонт п.3.1, 3.3, 3.4, 3.6<br><br>3.5 Выполни установку козырьков.<br><i>(подпись)</i><br><i>7ек.рей</i> |
| 4     | <b>Входы в подвал</b>   | Не предусмотрено проектом.   |       |   |
| 5.    | <b>Отметка</b>  | Асфальтовая, имеются трещины, просадка грунта, разрушение верхнего слоя.   | 100%  | Требуется капремонт.  |

|   |   |  |       |  |
|---|---|--|-------|--|
| 6 | <b>Перекрытия</b><br>6.1 Чердачное<br><br>6.2 Ужатажное<br>6.3 Подвальное   | 6.1 В подъезде № 2 над лестничной клеткой наблюдаются микротрещины в штукатурном слое, локальное провисание штукатурного слоя.<br><br>6.2 Разрушений не выявлено.  |       | Требуется капремонт.   |
| 7 | <b>Крыша</b><br>7.1 Стропила<br>7.2 Обрешетка<br><br>7.3 Кровля<br><br>7.4 Водосточные трубы<br>7.5 Внутренний водосток<br><br>7.6 Трубы вент. канала и дымоходов | 7.1, 7.2 Стропила и обрешетка деревянные, в местах проточек с кровли наблюдается гниение древесины.<br><br>7.3 Кровля шиферная, потехе состояние. В шифере имеются сколы, трещины.<br><br>7.4 Отсутствуют.<br><br>7.5 Не предусмотрено проектом.<br><br>7.6 Выполнен капремонт дымоходов в 2010г. Разрушение кирпичной кладки борозов и дымоходов не выявлено.   | 100 % | Капитальный ремонт п.7.1,7.2,7.3,7.4   |
| 8 | <b>Подъезды</b><br>8.1 Полы<br><br>8.2 Проемы<br><br>8.3 Входные двери в подъезды   | 8.1. Л/плосадки, поручни и ступени - деревянные, нарушение окрасочного слоя.<br><br>8.2. Оконные блоки на л/книзах - наблюдается намокание и следы гниения брусков, рамы разошлись, имеют неплотный приговор к оконной коробке. Рама и коробка - имеют деформацию. Наблюдается нарушение окрасочного слоя.<br><br>8.3 Тамбурные дворы деревянные. Входные двери металлические, с кодовым замком.<br>8.4.Отшелушение окрасочного слоя и побелки на потолках и стенах в подъездах, разрушения штукатурного слоя. |       | Капремонт п.8.1, 8.2, 8.4  |
| 9 | <b>Система холодного водоснабжения</b><br>9.1 Водопроводные трубы<br><br>9.2 Запорная арматура  | 9.1 Трубы оребренные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины, солевые отложения.<br><br>9.2 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии.<br><br>Отсутствует общий прибор учета потребления холодной воды.   |       | Требуется капремонт, истек срок эксплуатации.<br><br>Установка общего прибора учета потребления холодной воды. |

|    |  |   |      |  |
|----|--|---|------|--|
| 10 | <p><b>Система центрального отопления</b></p> <p>10.1 Трубы ПО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p> <p>10.4 АОГВ</p>   | <p>Отопление индивидуальное от газовых печей. На лестничных клетках отопление не предусмотрено проектом.</p> <p>10.2 Чугунные, старого образца.</p> <p>10.4 Газовые печи, износ газовых печных горелок.</p>   |      | <p><i>кап. ремонт<br/>IV квартала<br/>в работе</i></p>   |
| 11 | <p><b>Система горячего водоснабжения</b></p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p>   | <p>Проектом не предусмотрено.</p>   |      |  |
| 12 | <p><b>Система канализации</b></p>  | <p>Наблюдается трещины, сколы, коррозия труб.</p>   |      | <p>Капитальный ремонт.<br/>Исток срок эксплуатации</p>   |
| 13 | <p><b>Система электроснабжения</b></p> <p>13.1 Светловая электропроводка, светильники.</p> <p>13.2 Силовая электропроводка.</p> <p>13.3 Вводное устройство.</p> <p>13.4 Постажные электрощиты.</p> | <p>13.1, 13.2 Наблюдается ветхая проводка (в связи с длительной эксплуатацией)</p> <p>13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта, маломощное.</p> <p>13.4 Постажные электрощиты старого образца, разукomплектованы.</p> <p>Отсутствует общий прибор учета потребления электроэнергии</p> | 100% | <p>Капитальный ремонт – перевод существующей системы, а именно: перетяжка магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка постажных электрощитов с отключающими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах.<br/>Согласно Постановлению №170 от 27.09.03г (Приложение №8). Установка общего прибора учета потребления электроэнергии</p> |
| 14 | <p><b>Благоустройство</b></p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p>  | <p>Асфальтсвал, трещины, выбоины.</p>   | 100% | <p>Капитальный ремонт п.14.1</p>   |

|                           |             |  |  |
|---------------------------|-------------|--|--|
| 14.2 Детское оборудование | Обслуживает |  |  |
| 14.3 Вельсовая площадка   | Обслуживает |  |  |

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК МЭД Московского округа»

Крискоконсульт

Начальник ЦТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

  
Л.В. Гичугина  
  
Е.В. Фадеекина  
  
А.А. Абрамова  
  
А.Р. Гелуз

